



GEOVID MAX

NÁVOD

Rangemaster Geovid Max

APPLIED BALLISTICS
THE SCIENCE OF ACCURACY



ÚVODNÍ SLOVO

Vážení zákazníci,
přejeme vám mnoho spokojenosti a úspěchů s novým produktem Leica.

Tento návod vám pomůže plně využít funkce produktu.

Používejte tento produkt pouze v souladu s pokyny v tomto návodu, protože jen tak pro vás bude používání produktu bezpečné a snadné.

Tým Leica Camera AG

NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podrobnosti o aktuální nabídce náhradních dílů/příslušenství získáte v zákaznickém servisu společnosti Leica nebo u svého prodejce Leica:

<https://leica-camera.com/dealer-locator>

V tomto zařízení se používá neviditelný laserový paprsek. Před použitím produktu si přečtěte kapitoly „Bezpečnostní pokyny“ a „Důležitá upozornění“, abyste předešli poškození produktu a možným zraněním a rizikům.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechna práva vyhrazena.

Na všechny texty, obrázky a grafiky se vztahují autorská práva a další zákony týkající se ochrany duševního vlastnictví. Není povoleno je kopírovat, upravovat ani používat ke komerčním účelům nebo k šíření.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Po redakční uzávěrce může dojít ke změnám u některých produktů a služeb. Výrobce si vyhrazuje právo na změny designu nebo tvaru, barevné odlišnosti a změny rozsahu dodávky nebo služeb v průběhu dodací lhůty, pokud jsou tyto změny nebo odlišnosti pro zákazníka přiměřené s ohledem na zájmy společnosti Leica Camera AG. V tomto ohledu si společnost Leica Camera AG vyhrazuje právo na změny i na chyby. Obrázky mohou zahrnovat také příslušenství, speciální vybavení nebo jiné prvky, které nejsou součástí standardního rozsahu dodávky nebo služeb. Jednotlivé stránky mohou také obsahovat typy nebo služby, které nejsou v některých zemích dostupné.

ZNAČKY A LOGA

Značky a loga použité v tomto dokumentu jsou chráněné ochranné známky. Bez předchozího souhlasu společnosti Leica Camera AG není dovoleno tyto značky a loga používat.

LICENČNÍ PRÁVA

Společnost Leica Camera AG usiluje o to, aby vám nabídla inovativní a informativní dokumentaci. Vzhledem ke kreativnímu designu vás však žádáme o pochopení, že společnost Leica Camera AG musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, a že tyto dokumentace neposkytují žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Leica Camera AG.

REGULATORNÍ INFORMACE

Datum výroby vašeho produktu najdete na štítcích na obalu. Zápis je ve formátu rok/ měsíc/ den.

OZNAČENÍ CE

Označení CE na našich produktech znamená, že produkty splňují základní požadavky platných směrnic EU.

Česky

Prohlášení o shodě (DoC)

Společnost Leica Camera AG tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálního prohlášení o shodě pro naše produkty s rádiovým zařízením z našeho serveru s prohlášeními o shodě:

www.cert.leica-camera.com

Pokud máte další dotazy, obraťte na podporu společnosti Leica Camera AG:

Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Německo.

Závísí na produktu (viz technické údaje)



Jedná se o CLASS 1 - CONSUMER LASER PRODUCT podle 50689:2021

TECHNICKÉ ÚDAJE LASERU

Třída laseru	IEC 60825-1 Class 1
Vlnová délka (nm)	903
Doba pulzu (ns)	58
Výstupní výkon (mW)	1,14
Divergence paprsku (mrad)	Vertikální: 0,6 / Horizontální: 2,2

CLASS 1 LASER PRODUCT

Splňuje požadavky předpisů 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou souladu s normou IEC 60825-1, vydání 3, jak je popsáno ve sdělení č. 56 o laserových zařízeních ze dne 8. května 2019.

APPLIED BALLISTICS and the  are Registered in the United States Patent and Trademark Office.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



(Platí v zemích Evropské Unie a v zemích, které se řídí pravidly pro třídění odpadu.)

Toto zařízení obsahuje elektrické a/nebo elektronické součásti, a proto nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem. Musí se dát k recyklaci na příslušných sběrných místech, které stanovují místní úřady.

Tato recyklace je pro vás bezplatná. Pokud zařízení obsahuje vyměnitelné baterie nebo dobíjecí baterie, před likvidací zařízení je vyjměte, případně zlikvidujte v souladu s předpisy.

Další informace k likvidaci získáte na místním úřadě, u společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste toto zařízení koupili.

REGULATORNÍ INFORMACE

Datum výroby vašeho produktu najdete na štítcích na obalu. Zápis je ve formátu den/měsíc/rok.

- Stisknutím a podržením tlačítka nabídky otevřete hlavní nabídku.
- V hlavní nabídce přejděte pomocí tlačítka nabídky na položku „About“.
- Stisknutím hlavního tlačítka aktivujete podnabídku „About“.
- V nabídce nastavení přejděte pomocí tlačítka nabídky směrem dolů k položce „Regulatory information“.
- Stisknutím hlavního tlačítka zobrazíte stránku s informacemi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Nedodržení následujících bodů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

LASER

- Při použití jiných postupů k obsluze, než jaké jsou uvedeny v tomto návodu, nebo při úpravách zařízení může dojít k vyzařování nebezpečného záření.
- Dokud vidíte displej v okuláru, je produkt aktivní, vyzařuje neviditelný laserový paprsek a laserová zaostřovací optika nesmí na nikoho mířit.
- Pokud míříte na lidské oko nebo se díváte na optiku ze strany objektivu, nemačkejte ani první, ani druhé tlačítko.
- Nemiřte laserem do očí.
- Nemiřte laserem na osoby.

VŠEOBECNÉ

- Zamezte přímému pohledu zařízením Leica Geovid Max do jasných zdrojů světla, aby nedošlo k poranění očí.

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení následujících bodů může vést ke zranění nebo poškození zařízení.

LASER

- Pokud není měření vzdálenosti aktuálně potřeba, nemačkejte žádné z tlačítek, abyste zabránili nechtěnému vyslání laserového paprsku.
- Zařízení Leica Geovid Max nerozebírejte, znovu nesestavujte ani neopravujte. Vyzařované laserové záření může ohrozit vaše zdraví. Pokud zařízení rozložíte, opětovně složíte nebo opravíte, už se na něj nebude vztahovat záruka výrobce.
- Pokud je pouzdro zařízení poškozené, nebo pokud zařízení vydává po pádu nebo z jiné příčiny neobvyklý zvuk, okamžitě vyjměte baterii a zařízení už nepoužívejte.

VŠEOBECNÉ

- Zařízení uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nedívejte se do okuláru za chůze. Hrozí riziko pádu.
- Nepoužívejte Leica Geovid Max dohromady s dalšími optickými prvky, jako jsou objektivy nebo dalekohledy. Použití Leica Geovid Max společně s optickým přístrojem zvyšuje riziko poranění očí.
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Odkrytí vnitřní elektroniky může vést k poškození zařízení nebo k úrazu v důsledku elektrického proudu.

BATERIE

- Smí se používat výhradně typ baterie uvedené a popsány v tomto návodu. Používání těchto baterií v rozporu s předpisy nebo použití neschválených typů baterií může za určitých okolností způsobit výbuch!
- Baterie nesmí být po delší dobu vystaveny slunečnímu záření, teplu, vlhkosti nebo vlhku. Stejně tak se nesmí umísťovat do mikrovlnné trouby nebo tlakové nádoby – hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu!
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně, neohřívejte je, nenabíjejte, nerozebírejte ani je neporušujte.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte baterie volně ležet, protože by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata.

POPRUH NA NOŠENÍ

- Ramenní popruhy jsou obvykle vyrobeny z obzvlášť odolného materiálu. Udržujte je proto mimo dosah dětí. Nejsou hračkou a pro děti jsou potenciálně nebezpečné kvůli riziku udušení.
- Ramenní popruhy používejte pouze k účelu, pro který jsou určeny, jako ramenní popruhy fotoaparátu nebo dalekohledu. Jakékoli jiné použití představuje nebezpečí úrazu a může případně způsobit poškození ramenního popruhu a proto je zakázáno.
- Ramenní popruhy by se neměly při sportovních aktivitách používat na fotoaparátech ani dalekohledech, pokud hrozí zvláště vysoké riziko zachycení popruhu (např. při lezení na horách a podobných outdoorových sportech).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

VŠEOBECNÉ

- Nepokoušejte se zařízení demontovat. Opravy smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii ze slotu pro baterie.
- Chlad snižuje výkonnost baterie. Při nízkých teplotách proto přenášejte zařízení co nejbližší k tělu a používejte nové baterie.
- Baterie by měly být skladovány v chladu a suchu.
- Vybité baterie se nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu, protože obsahují toxické látky škodlivé pro životní prostředí. Pro správnou recyklaci byste je měli odevzdat v obchodě nebo na sběrné místo jako nebezpečný odpad.
- Nedotýkejte se prsty skleněných ploch, zejména pokud jste je předtím ošetřili krémem na ruce, repelenty proti hmyzu apod. Tyto prostředky mohou obsahovat chemické látky, které poškozují nebo ničí povrchovou úpravu skleněných ploch.
- Poznamenejte si výrobní číslo vašeho zařízení, protože je v případě ztráty mimořádně důležité.

OKULÁR

- Okulár působí jako lupa, pokud na něj přímo dopadá sluneční světlo. Zařízení proto musí být bezpodmínečně chráněno před silným slunečním zářením. Umístění do stínu nebo ideálně do tašky pomáhá zabránit poškození uvnitř zařízení.

MĚŘENÉ HODNOTY

- Hlavně na velké vzdálenosti se vliv všech relevantních balistických faktorů výrazně zvyšuje a může docházet ke značným odchýlkám. Zobrazené balistické hodnoty je proto třeba výslovně chápat jako orientační pomůcku.
- Bez ohledu na tyto informace je posouzení daných okolností při lovu vaší zodpovědností!
- Za správnost hodnot zprostředkovaných externími zařízeními nemůže společnost Leica Camera AG převzít žádnou odpovědnost.
- Silná elektromagnetická pole, např. od radarových systémů, mohou způsobit rušení a/nebo nesprávně naměřené hodnoty.
- Odchytky hodnot může způsobit také magnetické pole Země.

Význam různých kategorií informací v tomto návodu

Oznámení

- Doplňující informace

Upozornění

- Nedodržení může mít za následek poškození zařízení a jeho příslušenství
- Nedodržení může způsobit poranění osob.

Varování

- Nedodržení může mít za následek vážné úrazy nebo smrt.

ZÁRUKA

Vážení zákazníci společnosti Leica, gratulujeme k zakoupení vašeho nového produktu Leica, získali jste světově známý značkový produkt. Kromě zákonných záručních nároků vůči vašemu prodejci vám naše společnost Leica Camera AG (dále jen „LEICA“), poskytuje dobrovolný záruční servis na váš produkt Leica v souladu s následujícími ustanoveními (dále jen „záruka Leica“). Záruka Leica nijak neomezuje vaše zákonná práva spotřebitele podle platných právních předpisů ani vaše práva spotřebitele vůči prodejci, se kterým jste uzavřeli kupní smlouvu.

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI LEICA

Získali jste produkt Leica, který byl vyroben v souladu se zvláštními směrnicemi kvality a v každé fázi výroby testován zkušenými odborníky. Na tento produkt Leica včetně příslušenství, které bylo součástí originálního balení, poskytujeme následující záruku Leica, platnou od 1. dubna 2023. Upozorňujeme, že neposkytujeme záruku na komerční použití. U některých produktů Leica nabízíme prodloužení záruční doby, pokud se zaregistrujete do účtu Leica. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách www.leica-camera.com.

ROZSAH ZÁRUKY SPOLEČNOSTI LEICA

Během záruční doby budou reklamace založené na výrobních a materiálových vadách podle uvážení společnosti LEICA bezplatně odstraněny prostřednictvím opravy, výměny vadných dílů nebo výměny za podobný produkt Leica v bezchybném stavu. Vyměněné díly nebo produkty se stávají majetkem společnosti LEICA. Další nároky jakéhokoli druhu a z jakéhokoli právního důvodu v souvislosti s touto zárukou společnosti Leica jsou vyloučeny.

VYLOUČENO ZE ZÁRUKY SPOLEČNOSTI LEICA

Záruka Leica se nevztahuje na opotřebitelné díly, jako jsou očníkové mušle, kožené potahy, popruhy na nošení, vyztužení, baterie a mechanicky namáhané díly, pokud závada nebyla způsobena výrobní vadou nebo vadou materiálu. To samé platí i pro poškození ploch.

ZÁNÍK NÁROKŮ NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI LEICA

Nárok na uplatnění záruky Leica odpadá v případě, že je daná vada způsobena nesprávným zacházením. Nárok může být také mimo jiné zrušen v případě, že bylo použito příslušenství třetích stran, produkt Leica nebyl řádně otevřen nebo nebyl řádně opraven. Nároky na uplatnění záruky také odpadají v případě, kdy sériové číslo je nečitelné.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI LEICA

K uplatnění nároku na záruku je zapotřebí kopie dokladu o zakoupení produktu Leica u autorizovaného prodejce společnosti LEICA („autorizovaný prodejce Leica“). Doklad o zakoupení musí obsahovat datum nákupu, produkt Leica s číslem produktu a sériovým číslem a údaje o autorizovaném prodejci Leica. Vyhrazujeme si právo požádat o předložení originálního dokladu. Případně můžete zaslat kopii záručního listu. Upozorňujeme však, že záruční list musí být vyplněn celý a prodej musel být realizován u autorizovaného prodejce Leica. Svůj produkt Leica spolu s kopií dokladu o zakoupení nebo záručního listu a popisem reklamace zašlete na adresu:

**Leica Camera AG, Customer Care,
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Německo.
E-mail: customer.care@leica-camera.com,
Telefon: +49 6441 2080-189**

Sportovní optika produkt Leica	Záruční doba Optika/mechanika	Záruční doba Elektronika
GEOVID MAX	10 let	3 roky

SLUŽBA VYZVEDNUTÍ ZÁSILEK K OPRAVĚ

(Platí pouze pro EU)
Pokud během záruční doby zjistíte závadu na svém zařízení, na požádání vám zajistíme odeslání zásilky do našeho zákaznického servisu. Pro sjednání této služby zavolejte na naše číslo servisu +49 6441 2080-189. Naše kurýrní služba od vás v dohodnutém termínu bezplatně vyzvedne váš produkt Leica a zašle ho ke kontrole do našeho zákaznického servisu.



Kontaktní osoba: <https://leica-camera.com/contact>

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	2
NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ	2
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	3
REGULATORNÍ INFORMACE	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
VAROVÁNÍ	5
UPOZORNĚNÍ	5
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	6
ZÁRUKA	8
OBSAH	9
OZNAČENÍ DÍLU	10
ZOBRAZENÍ	11
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	12
NAVLÉKNUTÍ POPRUHU NA NOŠENÍ	12
PŘIPEVNĚNÍ OCHRANNÝCH KRYTEK OBJEKTIVU	12
VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERIE	13
NASTAVENÍ OČNICOVÝCH MUŠLÍ	13
NASTAVENÍ DIOPTRÍÍ	14
NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI MEZI OČIMA	14
NASTAVENÍ A OBSLUHA	15
ZAPNUTÍ	15
JEDNODUCHÉ MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI	15
REŽIM SKENOVÁNÍ (SLEDOVÁNÍ OBJEKTU)	16
DOSAH MĚŘENÍ / PŘESNOST	16
DISPLEJ	17
OVLÁDÁNÍ NABÍDKY	18
ZOBRAZENÍ HLAVNÍ NABÍDKY	18
NAVIGACE V HLAVNÍ NABÍDCE	18
ULOŽENÍ NASTAVENÍ	18

POLOŽKY NABÍDKY	20
BLUETOOTH®	20
PROVOZNÍ REŽIM	20
REŽIM ZAMĚŘOVÁNÍ	21
ROZŠÍŘENÝ REŽIM DÁLKOMĚRU	22
MĚRNÁ JEDNOTKA	22
CÍLOVÁ ZNAČKA	23
JAS DISPLEJE	23
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	24
KALIBRACE KOMPASU	24
VŠEOBECNÉ INFORMACE	26
KOREKCE VĚTRU	26
RYCHLOST VĚTRU	26
SMĚR VĚTRU	26
VEDLEJŠÍ ZOBRAZENÍ	27
ATMOSFÉRICKÉ PODMÍNKY	27
BALISTICKÉ INFORMACE	27
PROPOJENÍ	28
PROPOJENÍ S APLIKACÍ LEICA BALLISTICS	28
VYTVOŘENÍ PROPOJENÍ	28
ROZPOJENÍ PROPOJENÍ	28
AKTUALIZACE FIRMWARU	29
PROPOJENÍ S EXTERNÍMI MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI	29
ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ	30
TECHNICKÉ ÚDAJE	31
LEICA CUSTOMER CARE	32

OZNAČENÍ DÍLU

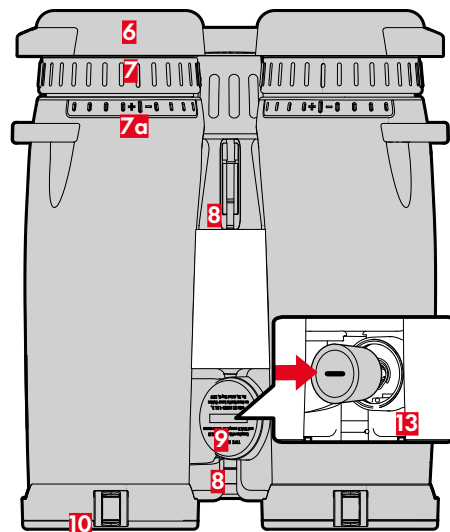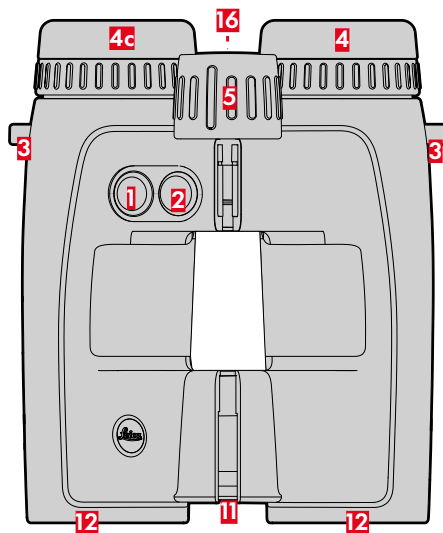

1 Tlačítko nabídky

Přístup do nabídek, přepínání mezi položkami nabídky

2 Hlavní tlačítko

Zapnutí zařízení, uložení nastavení, měření vzdálenosti, výběr a nastavení položek nabídky

3 Očka pro popruh

4 Očnicová mušle (otočná)

Sledování bez brýlí: vyšroubujte očnici proti směru hodinových ručiček.

5 Středové ostření

Nastavení ostrosti

6 Ochranné krytky okulárů

7 Dioptrická korekce

a Stupnice

8 Kloubový můstek

9 Kryt přihrádky na baterii

Otevření: otočte vhodnou mincí proti směru hodinových ručiček.

10 Ochranné krytky objektivů

11 Laserová vysílací optika

12 Objektiv



13 Přihrádka na baterie

Lithiová knoflíková baterie 3 V (typ CR2)

16 Sériové číslo

10 OZNAČENÍ DÍLU

ZOBRAZENÍ

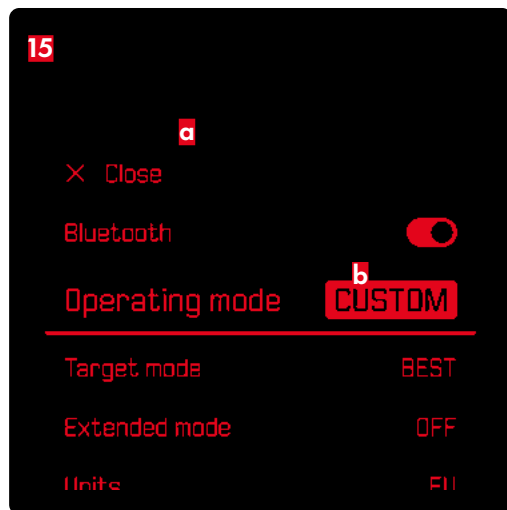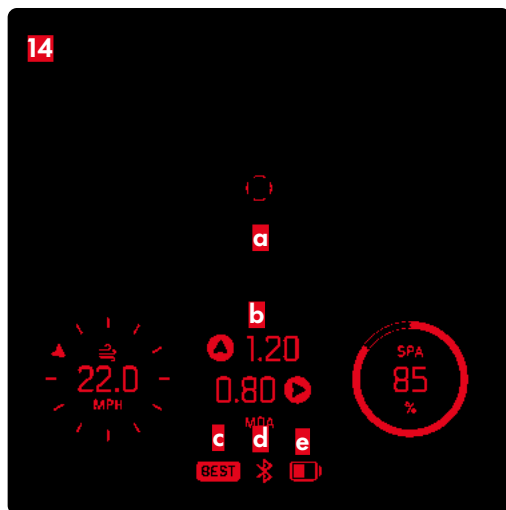

14 Displej


- a Cílová značka
- b Volitelné zobrazovací prvky
- c Režim dálkoměru
- d Bluetooth
- e Kapacita dobíjecí baterie

15 Zobrazení

- a Opustit nabídku
- b Aktivní volba nabídky

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

NAVLÉKNUTÍ POPRUHU NA NOŠENÍ

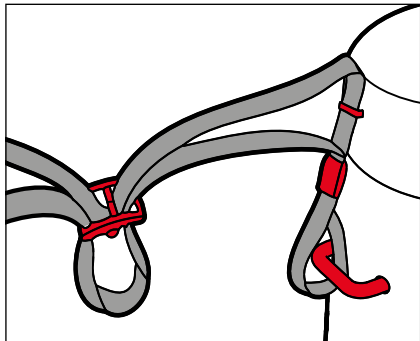


Ochranné krytky okulárů lze připevnit k popruhu na nošení. Tento úkon je třeba provést současně s připevněním popruhu na nošení k dalekohledu.

→ Popruh připevněte a utáhněte podle obrázku.

Upozornění

- Po upevnění zkontrolujte ramenní popruh pevným zatažením. Délka ramenního popruhu se při tom již nesmí dále měnit.

PŘIPEVNĚNÍ OCHRANNÝCH KRYTEK OBJEKTIVU

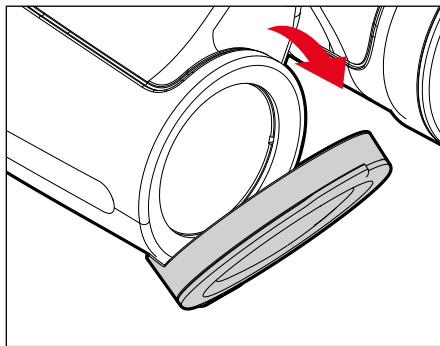


Oznámení

Při správném nasazení se ochranné krytky objektivů odklápějí dolů.

VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERIE

K napájení je potřeba lithiová knoflíková baterie 3 volty (typ CR2).

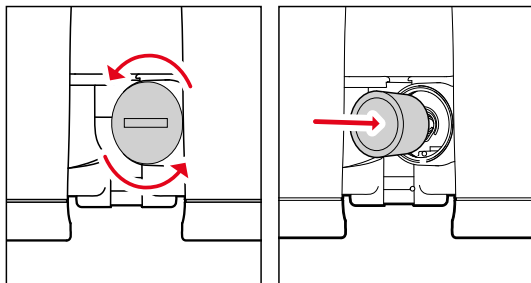


- Kryt přihrádky na baterie otočte proti směru hodinových ručiček.
 - K tomu lze použít například drobnou minci.
- Sundejte kryt.
- Vložte baterii kladným pólem napřed.
- Nasadte kryt.
- Kryt utáhněte ve směru hodinových ručiček.

STAV NABITÍ BATERIE

Vybitá baterie je signalizována blikáním ukazatele měřených hodnot a cílových značek. Po prvním bliknutí displeje je ještě možné provést cca 50 měření s postupně se snižujícím dosahem.

NASTAVENÍ OČNICOVÝCH MUŠLÍ

Poloha očníchových mušlí závisí na tom, zda nosíte brýle, nebo ne. Pokud nosíte kontaktní čočky, můžete nastavení provádět stejně jako při sledování bez brýlí.

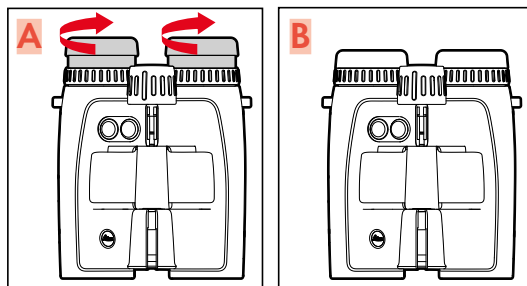

SLEDOVÁNÍ BEZ BRÝLÍ


- Vytočte očníkovou mušli do poloviny nebo zcela (obr. **A**)

SLEDOVÁNÍ S BRÝLEMI

- Vytočte očníkovou mušli zcela (obr. **B**)


NASTAVENÍ DIOPTRIÍ

Abyste mohli uživatelé se zrakovou vadou zařízení používat i bez brýlí a zaostřit cílovou značku, je možná dioptrická korekce pro vady zraku až do ± 4 dioptrie.

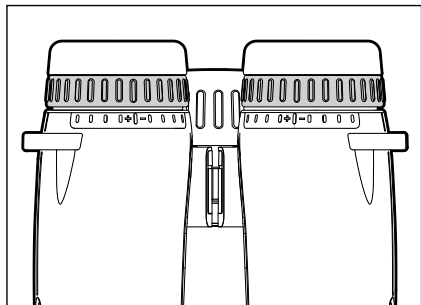

- Nastavte oba kroužky dioptrické korekce do nulové polohy.
- Podívejte se dalekohledem.
- Zaměřte vzdálený objekt.
- Nastavte zaostřovací kolečko tak, aby byl cílový objekt optimálně zaostřený.
- Stiskněte hlavní vypínač.
 - Zobrazí se cílová značka.
- Nastavte pravý zaostřovací kroužek dioptrické korekce tak, aby byla cílová značka v pravém tubusu dalekohledu co nejostřejší.
- Zavřete levé oko nebo zakryjte levý objektiv.
- Nastavte zaostřovací kolečko tak, aby byl cílový objekt v pravém tubusu dalekohledu optimálně zaostřený.
- Zavřete pravé oko nebo zakryjte pravý objektiv.
- Nastavte levý zaostřovací kroužek dioptrické korekce tak, aby byl cílový objekt v levém tubusu dalekohledu optimálně zaostřený.

NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI MEZI OČIMA

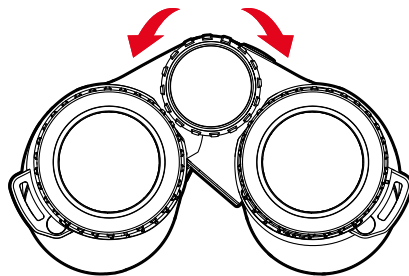

Vzdálenost mezi očima se nastavuje sklopením dalekohledu kolem středového kloubu. Při správně nastavené vzdálenosti mezi očima se pravé a levé zorné pole spojí do jednoho kruhového obrazu.

- Obě poloviny dalekohledu sklopte tak, aby se v obrazu neobjevovaly rušivé stíny.

NASTAVENÍ A OBSLUHA


ZAPNUTÍ

- Stiskněte hlavní tlačítko.
 - Zařízení se zapne a zobrazí se cílová značka.

Oznámení

- Pokud je Bluetooth® deaktivován, zařízení se po 10 sekundách automaticky vypne.
- Pokud je Bluetooth® aktivován, zařízení se automaticky vypne po čase zvoleném pod položkou **AutoOff**.
- Přívod proudu se nesmí během provozu přerušit, jinak dojde ke ztrátě nastavení nabídky.
 - Neodstraňujte baterii během provozu.
 - Během provozu nenechte baterii úplně vybit.
 - Baterii vyjměte až 10 sekund po vypnutí zařízení.

JEDNODUCHÉ MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

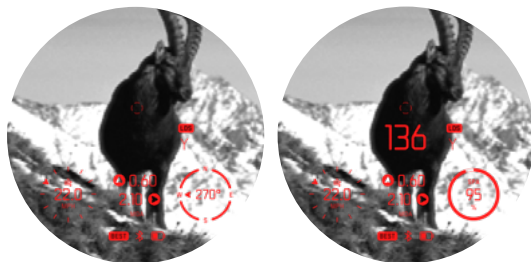

- Krátce stiskněte hlavní tlačítko.
 - Pomocí cílové značky zaměřte objekt.
 - Znovu stiskněte hlavní tlačítko.
 - Cílová značka na krátkou dobu zhasne a zobrazí se měřená hodnota.
 - Dokud značka cíle svítí, lze kdykoli spustit nové měření opětovným stisknutím hlavního tlačítka.
- se zobrazí v následujících případech:
- objekt je vzdálen méně než 10 metrů
 - překročen dosah
 - objekt nedostatečně odráží

REŽIM SKENOVÁNÍ (SLEDOVÁNÍ OBJEKTU)



- Krátce stiskněte hlavní tlačítko.
- Při svítící cílové značce zaměřte objekt.
- Stiskněte hlavní tlačítko a držte je po dobu cca 2,5 sekund stisknuté.

DOSAH MĚŘENÍ / PŘESNOST

Maximální dosah je dosažen za následujících podmínek.

- u dobře odrážejících cílových objektů
- při viditelnosti přibližně 10 km

Dlouhé dosahy lze měřit nebo dosáhnout spolehlivěji, pokud zařízení držíte velmi stabilně a/nebo je položeno.

Maximální dosahy jsou:

- na vysoce odrážející cíle = cca 3 400 m
- na stromy = cca 2 000 m
- na zvěř = cca 1 300 m

Rozsah měření zvýší nebo sníží následující faktory.

Dosah	vyšší	nižší
Barva	bílá	černá
Úhel k objektivu	kolmý	ostrý
Velikost objektu	velký	malý
Sluneční světlo	málo světla (zataženo)	hodně světla (polední slunce)
Atmosférické podmínky	jasno	mlhavo
Struktura objektu	homogenní (stěna domu)	nehomogenní (keř, strom)

V případě slunečního světla a dobré viditelnosti platí následující dosah nebo přesnost:


Dosah (v metrech)	Přesnost (1σ) Normální režim	Přesnost (1σ) Režim sken- ování
<200 m	± 0,5 m	± 2,0 m
200 m-1000 m	± 1,0 m	± 3,0 m
>1000 m	± 0,15 %	± 0,5 %

Oznámení

- Vzdálenosti kratší než 200 metrů se zobrazí s desetinným místem.

DISPLEJ

Zařízení má k dispozici červený microLED displej. Navigace probíhá pomocí hlavní nabídky. Displej lze konfigurovat pomocí aplikace Leica Ballistics. Pomocí displeje lze zobrazit následující informace o vzdálenosti a balistice.

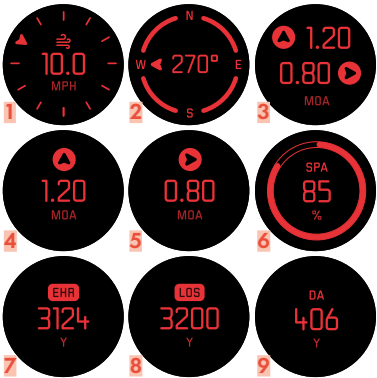

1	Směr a rychlost větru
2	Kompas
3	Kombinované korekční hodnoty pro výšku a stranu
4	Hodnoty výškové korekce
5	Hodnoty boční korekce
6	Pravděpodobnost zásahu (Shot Probability Analysis)
7	EHR (ekvivalent horizontální vzdálenosti)
8	LOS (skutečná vzdálenost)
9	Hustotní výška (DA)


OVLÁDÁNÍ NABÍDKY

ZOBRAZENÍ HLAVNÍ NABÍDKY

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Zobrazí se hlavní nabídka.

NAVIGACE V HLAVNÍ NABÍDCE

- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky **1**, dokud se nezobrazí požadovaná položka nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko **2**, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

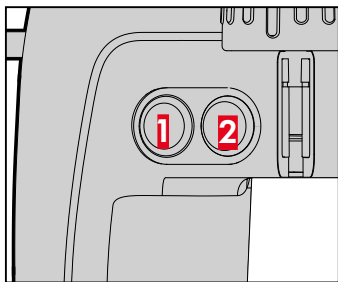

ULOŽENÍ NASTAVENÍ

Po přepnutí zařízení na hlavní obrazovku se nastavení automaticky uloží.

nebo

- Krátce stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zvolí se **X Close**.
- Potvrďte hlavním tlačítkem.
 - Zobrazí se hlavní obrazovka.

Položka nabídky	Nastavení	Popis
Bluetooth	Toggle On	Aktivovat Bluetooth®
	Toggle Off	Deaktivovat Bluetooth®
Operating Mode	LOS	Skutečná vzdálenost
	EHR	Ekvivalent horizontální vzdálenosti
	CUSTOM	Balistické informace a personalizace displeje
Target Mode	Best	Režim zaměřování pro jasně viditelné a nezakryté cíle
	First	Režim zaměřování pro malé cíle na krátkou vzdálenost
	Last	Režim zaměřování pro cíle, které jsou zakryté hustým křovím nebo vysokou trávou
Extended Mode	ON	Měření do 7 200 yardů za 1,4 s.
	AUTO	Režim rozšířeného dosahu se aktivuje automaticky, pokud je měřený objekt obtížně zachytitelný z důvodu vzdálenosti, odrazivosti nebo povětrnostních podmínek. Doba měření pak činí přibližně 1,4 sekundy; maximální dosah odpovídá nastavení ON . U dobře detekovatelných objektů činí doba měření přibližně 0,5 sekundy.
	OFF	Měření do 3 200 yardů za 0,3 s.
Units	US	Imperiální měrné jednotky
	EU	Metrické měrné jednotky
	CUSTOM	Individuální nastavení pomocí aplikace
Reticle	Circle	Cílová značka jako kruh
	Square	Cílová značka jako čtverec
	Cross	Cílová značka jako kříž
Brightness	105	Jas displeje v 5 stupních
	Auto Adjustment	Jas displeje se reguluje automaticky integrovaným senzorem okolního světla.
AutoOff	10305	Automatické vypnutí po 1, 3 nebo 5 minutách
	Energy Saving	Zařízení se podle úhlu náklonu automaticky přepne do pohotovostního režimu
Compass Calibration	-	Kalibrace kompasu
About	Firmware (Device)	Nainstalovaný firmware zařízení
	Firmware (BT)	Nainstalovaný firmware Bluetooth
	Serial number	Sériové číslo
	Device name	Název zařízení
	Factory reset	Resetovat na tovární nastavení
	Contact / Support	Kontaktní informace společnosti Leica
	Regulatory information	Právní informace

POLOŽKY NABÍDKY

BLUETOOTH®

Zařízení lze prostřednictvím Bluetooth® propojit s externími zařízeními. To umožňuje použití vlastních balistických křivek z aplikace Leica Ballistics na mobilním zařízení (viz str. 20 a 25) nebo zobrazení balistických korekčních hodnot z externích balistických zařízení (viz str. 22).

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Bluetooth**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

AKTIVACE BLUETOOTH®

- Nastavení: **Toggle On**
- Pokud je Bluetooth® aktivován, zobrazí se na hlavní obrazovce **✚**.

DEAKTIVACE BLUETOOTH®

- Nastavení: **Toggle Off**

PROVOZNÍ REŽIM

Pomocí provozních režimů lze nastavit zobrazení vzdálenosti a balistiky.

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Operating Mode**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

SKUTEČNÁ VZDÁLENOST

Zobrazuje se pouze skutečně změřená, lineární vzdálenost (samostatná měření a režim skenování).

- Nastavení: **LOS**

EKVIVALENT HORIZONTÁLNÍ VZDÁLENOSTI

Střely na vyšší nebo nižší cíle podléhají změnám balistickým podmínkám. Proto by měla být známa ekvivalentní horizontální vzdálenost (Equivalent Horizontal Range = EHR). EHR lze určit pomocí zařízení. EHR je důležitá také při použití balistických zaměřovačů. EHR hodnoty jsou označeny dodatečným zobrazením **EHR**.

- Nastavení: **EHR**

BALISTICKÉ INFORMACE A PERSONALIZACE DISPLEJE

Zařízení je vybaveno balistickým počítačem. Kromě změřené vzdálenosti lze zobrazit také balistické korekční hodnoty.

Pokud je aktivován balistický profil, zobrazí se v aplikaci Leica Ballistics personalizované, přednastavené výstupní hodnoty.

- Nastavení: **CUSTOM**
- Profily balistiky lze založit a aktivovat v aplikaci Leica Ballistics v **Profily Pusky**.
- Změny výstupních hodnot lze provést v aplikaci Leica Ballistics pod **Nastavení dálkoměru/Přizpůsobení zobrazení**.

Oznámení

- V továrním nastavení se používá obecný balistický profil (založený na .308" 175gr Sierra MatchKing). Přednastavený balistický profil nemusí odpovídat použité munici.
- Vždy používejte balistický profil odpovídající použité munici.
- Pokud je provozní režim nastaven na **CUSTOM**, použije se naposledy synchronizovaný balistický profil z aplikace Leica Ballistics, dokud nebude nastaven nový profil. To platí také bez propojení s aplikací.
- Provozní režim je v továrním nastavení nastaven na **CUSTOM**.

REŽIM ZAMĚŘOVÁNÍ

Pomocí režimu zaměřování lze zařízení upravit pro různé cíle.

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Target Mode**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

BEST

Režim zaměřování pro jasně viditelné a nezakryté cíle. Např. pro lov nebo sportovní střelbu.

- Nastavení: **Best**

FIRST

Režim zaměřování pro malé cíle na krátkou vzdálenost.

- Nastavení: **First**

LAST

Režim zaměřování pro cíle, které jsou zakryté hustým křovím nebo vysokou trávou. Zařízení tím může zachytit objekty před skutečným cílem a poskytnout nepřesné měření.

- Nastavení: **Last**

ROZŠÍŘENÝ REŽIM DÁLKOMĚRU

V rozšířeném režimu dálkoměru lze měřit větší vzdálenosti.

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Extended Mode**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

AKTIVACE REŽIMU

Hodnoty vzdálenosti se zobrazují až do 3 700 yardů. Doba měření je 1,2 sekundy.

- Nastavení: **ON**

AUTOMATICKY

Rozšířený režim dálkoměru se automaticky aktivuje, jakmile se cíl nachází ve vzdálenosti mezi 2 000 a 3 700 yardů. Doba měření na vzdálenosti mezi 2 000 a 3 700 yardů je cca 2 sekundy.

Doba měření na vzdálenosti pod 2 000 yardů je cca 0,3 sekundy.

- Nastavení: **AUTO**

DEAKTIVACE REŽIMU

Hodnoty vzdálenosti se zobrazují až do 2 000 yardů. Doba měření je 0,3 sekundy.

- Nastavení: **OFF**

MĚRNÁ JEDNOTKA

Zobrazené měrné jednotky zařízení lze nastavit.

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Units**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

IMPERIÁLNÍ

Nastavení na imperiální měrné jednotky.

- Nastavení: **US**

METRICKÉ

Nastavení na metrické měrné jednotky.

- Nastavení: **EU**

UŽIVATELSKY DEFINOVÁNO

Převzít nastavené měrné jednotky z aplikace Leica Ballistics. Měrné jednotky lze nastavit v aplikaci Leica Ballistics v **Nastavení/Použité jednotky**.

- Nastavení: **CUSTOM**

PŘEHLED JEDNOTEK

Parametry	Imperiální	Metrické	Uživatel- sky defino- váno
Vzdálenost	Yardy	Metry	Yard, metr
Teplota	Fahrenheit	Celsius	Fahrenheit, Celsius
Tlak vzduchu	inHG	mbar	inHG, mbar, stopa, metr
Rychlost větru	mph	m/s	m/S, km/h, mph
Rychlost vý- střelu VO	Fps	m/s	m/s, fps
Energie	Ft-lb	J	Ft-lb, J
Délka střely	palec	cm	palec, cm
Hmotnost	Grain	Gram	Grain, gramm
Údaje o pušce	palec	cm	palec, cm

Oznámení

Příslušné nastavení je vždy viditelné na displeji. Kromě čísl se zobrazí M (pro metry) nebo Y (pro yardy).

CÍLOVÁ ZNAČKA

Lze nastavit různé cílové značky.

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Reticle**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
 - Kruh: **Circle**
 - Čtverec: **Square**
 - Kříž: **Cross**

JAS DISPLEJE

Jas displeje lze ručně nebo automaticky nastavit v 5 stupních.

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Brightness**.
- 1× krátce stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

RUČNĚ

Jas displeje lze nastavit ručně ve stupních 1 až 5.

- Nastavení: **1 až 5**

AUTOMATICKY

Jas displeje se reguluje automaticky integrovaným senzorem okolního světla.

- Nastavení: **Auto Adjustment**

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Zařízení se po nastavené době automaticky vypne.

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **AutoOff**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

NASTAVENÍ DOBY VYPNUTÍ

Dobu vypnutí lze nastavit na 1, 3 nebo 5 minut.

- Nastavení: **1, 3** nebo **5**

AKTIVACE FUNKCE ÚSPORY ENERGIE

Při aktivované funkci úspory energie se zařízení podle úhlu náklonu automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Nastavení: **Energy Saving**

KALIBRACE KOMPASU


Jednotlivé funkce zařízení vyžadují informaci o směru. Zařízení je proto vybaveno digitálním kompasem. Kompas je kalibrován z výroby. Pro zajištění bezchybné funkce po změně místa, teplotních výkyvech, chybných výstupech nebo výměně baterie se doporučuje ruční kalibrace. Kalibraci provádějte na otevřeném prostoru.

S APLIKACÍ LEICA BALLISTICS:


- Vytvořte propojení s aplikací Leica Ballistics.
- Vyberte nastavení kalibrace kompasu v aplikaci.
- Postupujte podle instrukcí v aplikaci.

BEZ APLIKACE LEICA BALLISTICS:

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Compass Calibration**.
- Krátce stiskněte hlavní tlačítko.
 - Zařízení přejde do režimu kalibrace kompasu.
 - Zobrazí se následující oznámení.

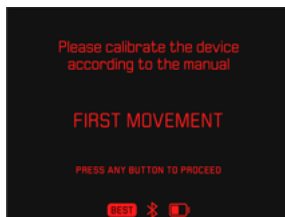


→ Během 20 sekund otočte zařízení 2× ve směru hodinových ručiček kolem vertikální osy.

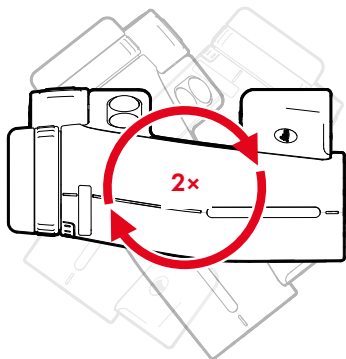


→ Krátce stiskněte hlavní tlačítko.

- Zobrazí se následující oznámení.

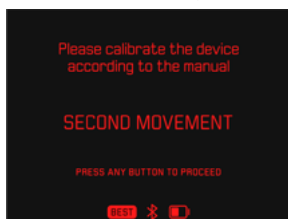

→ Během 20 sekund otočte zařízení 2× ve směru hodinových ručiček kolem horizontální osy.

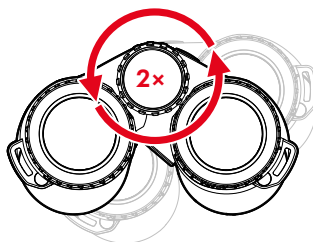

→ Krátce stiskněte hlavní tlačítko.

- Při úspěšné kalibraci se zobrazí hlášení **Calibration finished successfully**.
- Při neúspěšné kalibraci se zobrazí hlášení **Calibration failed**.

→ Pro potvrzení krátce stiskněte hlavní tlačítko.

- Zobrazí se hlavní obrazovka.

→ Pokud se kalibrace nezdaří, spusťte ji znovu přes nabídku.

Oznámení

- Kovové předměty, magnetická pole a jiná elektronika mohou ovlivnit funkci kompasu a způsobit chybná měření. Nemagnetické kovy a slitiny nemají vliv na funkci kompasu.
- Kalibrace lze provést kdykoli.
- Kalibraci lze kdykoli zrušit stisknutím tlačítka nabídky. Kalibrace se pak neuloží.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Lze zobrazit všeobecné informace o zařízení a výrobci. Zařízení se obnoví na tovární nastavení.

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **About**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
 - Nainstalovaný firmware zařízení: **Firmware (Device)**
 - Nainstalovaný firmware Bluetooth: **Firmware (BT)**
 - Sériové číslo: **Serial number**
 - Název zařízení: **Device name**
 - Tovární nastavení: **Factory reset**
 - Kontakt: **Contact / Support**
 - Právní informace: **Regulatory information**

RESETOVAT NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

- V podnabídce **About** několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Factory Reset**.
- Krátce stiskněte hlavní tlačítko.
- Pomocí tlačítka nabídky zvolte možnost **YES** (ano) nebo **NO** (ne).
- Pro potvrzení krátce stiskněte hlavní tlačítko.
 - Zařízení se resetuje na tovární nastavení.
 - Zařízení se následně automaticky přepne na hlavní obrazovku.

KOREKCE VĚTRU

Pro zobrazení hodnot boční korekce lze ručně zadat rychlost a směr větru.

- Krátce stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se nabídka Větr.

RYCHLOST VĚTRU

- Pro nastavení rychlosti větru několikrát krátce stiskněte nebo držte stisknuté hlavní tlačítko.
 - Rychlost větru lze nastavit v následujících stupních.
 - 0 až 40 pro km/h a mph
 - 0 až 20 pro m/s
- Rychlost větru potvrďte tlačítkem nabídky.

SMĚR VĚTRU

- Pro nastavení směru větru několikrát krátce stiskněte nebo držte stisknuté hlavní tlačítko.
 - Směr větru se udává podle hodin.
- Směr větru potvrďte tlačítkem nabídky.
 - Displej se přepne zpět na hlavní obrazovku. Nastavené hodnoty větru se nyní zohlední ve výpočtu balistických korekčních hodnot.

Oznámení

- Pokud je rychlost větru nastavena na 0, nezobrazují se žádné hodnoty boční korekce.

VEDLEJŠÍ ZOBRAZENÍ

Ve vedlejším zobrazení se zobrazují atmosférické podmínky a balistické informace z posledního měření.

- 2× krátce stiskněte tlačítko nabídky.
 - Po 10 sekundách se zařízení pak automaticky přepne na hlavní obrazovku. Alternativně lze stisknout hlavní tlačítko.

ATMOSFÉRICKÉ PODMÍNKY

Pro přesný výpočet polohy zásahu zjistí zařízení během měření vzdálenosti dodatečné hodnoty.

- Náklon zařízení
- Teplota
- Tlak vzduchu

Oznámení

- Po výrazných teplotních výkyvech může trvat až 30 minut, než měřicí snímač opět zobrazí správnou okolní teplotu, např. pokud je zařízení přeneseno z teplého interiéru do chladného venkovního vzduchu.

BALISTICKÉ INFORMACE

Zobrazují se následující balistické informace z posledního měření.

- Cílová rychlost střely
- Energie
- TOF

PROPOJENÍ

Zařízení lze propojit s aplikací Leica Ballistic nebo s externími měřicími přístroji.

PROPOJENÍ S APLIKACÍ LEICA BALLISTICS

Pomocí aplikace Leica Ballistics lze vytvořit a uložit osobní balistický profil. Navíc lze všechny funkce a nastavení zařízení ovládat a nastavovat pomocí mobilního zařízení. Pro tento účel si musíte nejdříve do mobilního zařízení nainstalovat aplikaci Leica Ballistics. Seznam dostupných funkcí a pokyny k obsluze naleznete v aplikaci.

<http://www.leica-ballistics.com>

VYTVOŘENÍ PROPOJENÍ

V ZAŘÍZENÍ

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Bluetooth**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí **Toggle On**.
 - Pokud je Bluetooth® aktivován, zobrazí se na hlavní obrazovce **✱**.

NA MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ

- Aktivujte Bluetooth®.
- Spusťte aplikaci Leica Ballistics.
- Vyberte požadované zařízení.

ROZPOJENÍ PROPOJENÍ

- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Bluetooth**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí **Toggle Off**.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Společnost Leica nepřetržitě pracuje na dalším vývoji a optimalizaci svých produktů. Protože je mnoho funkcí řízeno čistě elektronicky, lze vylepšení a rozšíření funkční výbavy nainstalovat dodatečně. Za tímto účelem vydává společnost Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firmwaru. Aktualizace firmwaru lze do zařízení instalovat pomocí aplikace Leica Ballistics. Údaje v tomto návodu se vztahují k verzi firmwaru platné při uvedení na trh.

- Vytvořte propojení k aplikaci Leica Ballistics.
- Postupujte podle instrukcí v aplikaci.

Upozornění

- Během aktualizace v žádném případě nevypínejte zařízení.

PROPOJENÍ S EXTERNÍMI MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI

Balistické korekční hodnoty lze použít i z externích zařízení, např. zařízení firmy Nielsen-Kellermann (modely Kestrel®) nebo Garmin® (Foretrex® GPS). Tato zařízení přijímají data, jako jsou měřená vzdálenost, úhel a směr cíle. Zařízení tato data zohlední při výpočtu balistických hodnot a nakonec pošlou zpět příslušné korekční hodnoty.

- Nakonfigurujte externí zařízení.
- Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- Několikrát krátce stiskněte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí položka nabídky **Bluetooth**.
- Několikrát krátce stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nezobrazí **Toggle On**.
 - Pokud je Bluetooth® aktivován, zobrazí se na hlavní obrazovce .

Oznámení

- Zařízení lze propojit pouze s jedním smartphonem nebo jiným externím zařízením. Stávající propojení je proto nutné příp. předem aktivně rozpojit (deaktivovat Bluetooth®).
- Je třeba dodržovat rozsahy použitých externích zařízení.
- Pro obsluhu externích zařízení viz příslušný návod.

ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ

- Zařízení Leica Geovid Max nevyžaduje žádnou zvláštní péči.
- Hrubé částice nečistot, jako je písek, by se měly odstranit štětečkem nebo vyfoukat.
- Při stírání i silně znečištěných ploch čoček nevyvíjejte velký tlak. Přestože je povrchová úprava vysoce odolná proti oděru, může být poškozena částechkami písku nebo krystalky soli.
- Slanou vodu vždy opláchněte! Zaschlé krystalky soli by jinak mohly poškodit povrchovou vrstvu.
- Otisky prstů a podobné nečistoty na objektivu a čočkách okuláru lze nejdříve setřít vlhkým hadříkem a potom otřít měkkým, čistým koženým hadříkem nebo hadříkem bez prachu.
- Zařízení by mělo být skladováno na dobře větrném, suchém a chladném místě, zejména proto, aby se zabránilo napadení plísněmi ve vlhkém prostředí.
- K čištění optiky nebo pouzdra nepoužívejte alkohol ani jiné chemické roztoky.
- Části zařízení jsou opatřeny gumovým potahem, který je z velké části vyroben z přírodního kaučuku. Příležitostně se mohou na gumových potazích tvořit bílé, pudrové výkvěty. To je známkou vysoce kvalitního přírodního kaučuku a nemá to žádný vliv na kvalitu, ani na životnost výrobku. Výkvěty je nejlepší otřít vlažnou vodou a pH neutrálním mýdlem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení	Leica Geovid Max 10x42
Typ zařízení	Dalekohled
Typ č.	6939
Objednací č.	40 831
Rozsah dodávky	Dalekohled, popruh na nošení, ochranná krytka okulárů, pohotovostní taška, čisticí hadřík na optiku, návod, osvědčení o zkoušce
Zvětšení	10x
Průměr objektivu	42 mm
Výstupní pupila	4,2 mm
Soumrakové číslo	20,5
Podélná vzdálenost výstupních pupil	16 mm
Minimální zaostřovací vzdálenost	cca 5 m
Zorné pole na 1 000 m	6,5° (114 m)
Dioptrická korekce	±4 dpt
Nastavitelná vzdálenost mezi očima	56–74 mm
Rozsah Na retroreflexních terčích	až 7500 m
Zobrazení / měrná jednotka	Displej Aktivmatrix-MicroLED. Konfigurovatelné prostřednictvím aplikace.
Maximální doba měření	cca 0,3 s (pro standardní samostatné měření (Extended OFF))
Bezdrátové propojení	Bluetooth® 5.0 (Low Energy)
Stupeň krytí	Vodotěsné do hloubky 5 m
Provozní teplota	Elektrika: –20 °C až +55 °C, mechanické části: –25 °C až 55 °C
Teplota skladování	–40 °C až 85 °C
Materiál	Tlakový odlitek z hořčíku s pogumováním
Rozměry (D × Š × V)	125 × 174 × 70 mm
Hmotnost (bez baterie)	cca 1035 g

Vyhrazujeme si právo na změny v designu, verzi a nabídce.

LEICA CUSTOMER CARE

Pokud máte dotazy ohledně údržby produktů Leica včetně příslušenství nebo jakékoli jiné dotazy ohledně našich produktů, obraťte se na náš zákaznický servis Leica Camera AG. V případě oprav nebo zjištěných závad se také obraťte na náš zákaznický servis, nebo přímo na servis oprav Leica ve své zemi.

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Německo

Telefon: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-mail: customer.care@leica-camera.com

www.leica-camera.com

Leica Camera AG | Am Leitz-Park 5
35578 WETZLAR | NĚMECKO
Telefon: +49(0)6441-2080-0
Fax: +49(0)6441-2080-333
www.leica-camera.com

Geovid MAX/DE/2025/6/1