



RANGEMASTER 2400-R

Instrucciones

INTRODUCCIÓN

Estimado/a cliente/a:

Le deseamos que disfrute y saque el máximo partido a su nuevo producto Leica.

Lea detenidamente las presentes instrucciones a fin de poder aprovechar al máximo las numerosas prestaciones de su producto. Utilice el producto solo como se describe en este manual. Solo de este modo se garantiza un funcionamiento seguro y fácil.

Su Leica Camera AG

Este dispositivo utiliza un rayo láser invisible. Antes de utilizar su producto, lea los capítulos «Indicaciones de seguridad» y «Notas importantes» para evitar daños al producto y prevenir posibles lesiones y riesgos.

ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance estándar del suministro* incluye las siguientes piezas:

- Leica Rangemaster
- Pila cilíndrica de litio 3 V (Tipo CR 2)
- Correa de transporte
- Funda de cordura
- Instrucciones abreviadas
- Certificado de ensayo

REPUESTOS /ACCESORIOS

Para obtener detalles sobre la última gama de piezas de repuesto / accesorios, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de Leica o con su distribuidor Leica:

https://es.leica-camera.com/Tiendas-y-distribuidores/_Localizador-de-distribuidores

*El alcance del suministro puede variar según la versión.

AVISO LEGAL

INDICACIONES REGULADORAS

La fecha de producción de su producto figura en las etiquetas adhesivas en el embalaje. La forma de escritura es año/mes/día. Este producto se fabrica bajo licencia de Leupold & Stevens, Inc.

Datos técnicos (Láser)

Clase de láser	Clase 1 IEC/EN
Longitud de onda (nm)	897
Duración del pulso (ns)	64
Potencia de salida (W)	0,965
Divergencia del haz (mrad)	Vertical: 1,28 Horizontal: 0,85

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Este producto cumple con los estándares de rendimiento para productos láser de acuerdo con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto para las propiedades aprobadas por el número de desviación IEC 60825-1 Ed. 3 con efecto a partir del 08.05.2019.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS COMO RESIDUOS

(Válido para la UE, así como para otros países europeos con sistemas de recogida separada de residuos.)



¡Este equipo contiene componentes eléctricos y/o electrónicos y, por ello, no debe eliminarse con la basura doméstica normal! En su lugar, se deberá entregar a los centros de recogida municipales correspondientes para su reciclaje.

Esto es gratuito para usted. En caso de que el equipo mismo contenga pilas o baterías intercambiables, estas deberán retirarse previamente y, si es necesario, eliminarse como residuos conforme con las disposiciones.

En su administración local, en la empresa de eliminación de residuos o en el comercio en el que haya adquirido este aparato recibirá más informaciones relativas a este tema.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

En esta nota se advierte de que el incumplimiento de los puntos en cuestión puede conducir a lesiones graves o letales.

LÁSER

- En caso de utilizar controles, realizar ajustes o aplicar métodos distintos a los especificados en este manual, se puede producir la fuga de radiación peligrosa.
- Cuando el indicador se ve en el ocular, el producto está activo y está enviando el rayo láser invisible, por lo que el puerto de salida del láser no debe ser dirigido hacia nadie.
- No pulse ninguno de los dos botones mientras apunta a un ojo humano u observa la óptica desde el lado del objetivo.
- No apunte el láser hacia los ojos.
- No apunte el láser hacia personas.

GENERAL

- Evite mirar directamente hacia fuentes de luz claras con su Leica Rangemaster para evitar lesiones oculares.

PRECAUCIÓN

Este símbolo señala la posibilidad de lesiones o daños materiales si no se tienen en cuenta alguna de las aplicaciones descritas en el siguiente contenido.

LÁSER

- Si no se necesita medir la distancia en un momento dado, debe evitar presionar uno de los dos botones para evitar emitir accidentalmente el rayo láser.
- No está permitido al usuario desmontar, volver a montar o reparar el Leica Rangemaster. La radiación láser saliente puede dañar su salud. Una vez desmontado, vuelto a montar o reparado un producto nuevo ya no cuenta con la garantía del fabricante.
- Si la cubierta del dispositivo está dañada o si la unidad produce un sonido extraño después de una caída o por algún otro motivo, retire la batería inmediatamente y deje de utilizar el telémetro.

GENERAL

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.
- Nunca mire a través del ocular mientras camina. Podría provocar caídas.
- No utilice la Leica Rangemaster junto con otros elementos ópticos adicionales, tales como objetivos o binoculares. El uso del telémetro láser Rangemaster junto con un dispositivo óptico aumenta el riesgo de lesiones en los ojos.
- No desmonte ni modifique el dispositivo: la exposición de los componentes electrónicos internos puede provocar daños o descargas eléctricas.

PILA

- Solo se puede utilizar el tipo de pila listado en este manual. El uso inadecuado de esta pila o el uso de tipos de pilas no indicados podrían, bajo determinadas circunstancias, provocar una explosión.
- Las pilas no deben exponerse a la luz solar, el calor, la humedad o espacios mojados durante largos períodos de tiempo. Tampoco se deben colocar en un microondas o en un recipiente de alta presión, para evitar el riesgo de incendio o de explosión.
- Nunca caliente, cargue, desarme, rompa ni arroje al fuego las pilas.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No deje las pilas tiradas, ya que podrían ser tragadas por niños o mascotas.

CORREA DE TRANSPORTE

- Las correas de transporte están fabricadas con un material especialmente resistente. Por lo tanto, mantenga la correa de transporte alejada del alcance de los niños. No es un juguete y, además, es potencialmente peligrosa para los niños.
- Utilice las correas sólo conforme al uso previsto y de la manera prevista, es decir, como correa de transporte para cámaras o prismáticos. Cualquier otro uso alberga un riesgo de lesiones, así como la posibilidad de causar daños en la correa, por lo tanto, no está permitido.
- Por la misma razón, no deberán utilizarse las correas de transporte en cámaras ni prismáticos durante las actividades deportivas cuando existe un riesgo particularmente alto de quedarse colgado de la correa (p. ej. escalada en montañas y deportes al aire libre similares).

NOTAS IMPORTANTES

GENERAL

- No intente desmontar el dispositivo. Las reparaciones deben realizarse exclusivamente en talleres autorizados.
- Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante un largo tiempo.
- El frío reduce el rendimiento de la pila. Por esta razón, el telémetro deberá llevarse lo más cerca posible del cuerpo cuando las temperaturas son muy bajas y utilizarse con una pila nueva.
- Las pilas deben conservarse en un lugar fresco y seco.
- Las pilas gastadas no deben tirarse a la basura doméstica normal, ya que contienen sustancias tóxicas y contaminantes. Entréguelas en las tiendas o en otros puntos de recogida de residuos especiales para que sean recicladas reglamentariamente.
- No toque el cristal con los dedos, sobre todo si los ha tratado previamente con crema de manos, repelentes de insectos o similar. Estos agentes pueden contener sustancias químicas que dañan o destruyen las superficies de vidrio.
- Anote el número de serie de su dispositivo, ya que es extremadamente importante en caso de pérdida.

VALORES DE MEDICIÓN

- La influencia de todos los factores relevantes para la balística aumentará considerablemente, sobre todo cuando se trate de grandes distancias, pudiendo producirse desviaciones considerables. Por lo tanto, los valores balísticos mostrados deben entenderse expresamente como una ayuda.
- Independientemente del uso de esta información, la evaluación de la situación de caza es su responsabilidad.
- Los campos electromagnéticos fuertes, tales como los sistemas de radar, pueden provocar interferencias y/o valores incorrectos.
- También el campo magnético terrestre puede causar desviaciones en los valores.

GARANTÍA

Además de sus derechos legales de garantía por parte de su vendedor, Leica Camera AG le ofrece una garantía de 2 años para su producto Leica según las siguientes disposiciones. En este marco, la garantía de Leica no restringe ni los derechos legales del consumidor en virtud de la legislación nacional aplicable, ni los derechos del consumidor frente al proveedor derivados del contrato de compraventa entre ambos.

DISPOSICIONES DE GARANTÍA

Con la compra de este telémetro Leica, ha adquirido un producto que ha sido producido de acuerdo con estándares de calidad especiales y probado en las diversas etapas de su producción por parte de especialistas experimentados. La garantía de dos años prevista para este producto será asumida por nosotros a partir de la fecha de compra y a través de un proveedor autorizado bajo las siguientes condiciones:

1. Dentro del período de cobertura, las reclamaciones que se basen en defectos de fabricación o de material se subsanarán de forma gratuita y a elección de LEICA a través de una reparación o de un cambio de piezas defectuosas o de un cambio del producto por otro de valor equivalente en estado impecable. Otras reclamaciones de cualquier tipo y por cualquier motivo legal quedan excluidas de esta garantía.
2. La garantía no incluye piezas de desgaste, tales como portaoculares de goma, fundas de cuero, monturas, correas de transporte, así como accesorios. Esto también se aplica al daño de las superficies.
3. El derecho a servicios en garantía se suprime si el defecto en cuestión se debe a un manejo incorrecto -lo que puede incluir el uso de accesorios de terceros-, a una intervención por parte

de personas y talleres no autorizados o si se ha manipulado el número de serie.

4. La garantía solo tiene validez con la presentación de la factura original, siempre que incluya la fecha de compra, la dirección y la firma del distribuidor autorizado.
5. Para hacer efectiva la garantía, remita el producto junto con dicha factura original y una descripción de la reclamación a Customer Care (Atención al Cliente) de Leica Camera AG o las oficinas nacionales de Leica.

SERVICIO DE RECOGIDA PARA REPARACIONES

(Solo válido para UE)

Si, durante el período de garantía, descubre un error en su dispositivo, dispondremos todo lo necesario para que lo envíe a nuestro departamento Customer Care (Atención al Cliente). Para ello tiene a su disposición nuestro número de servicio +49 6441 2080-189. Nuestro servicio de recogida recogerá su producto Leica en la fecha acordada de forma gratuita y lo enviará a nuestro departamento Customer Care (Atención al Cliente) para su revisión.

Contacto: en.leica-camera.com/Contact

ÍNDICE

BALÍSTICA.....	19
INTRODUCCIÓN	2
ALCANCE DEL SUMINISTRO	2
REPUESTOS / ACCESORIOS	2
AVISO LEGAL.....	3
INDICACIONES REGULADORAS	3
INDICACIONES DE SEGURIDAD.....	4
ADVERTENCIA.....	4
PRECAUCIÓN	5
NOTAS IMPORTANTES.....	6
GARANTÍA.....	7
ÍNDICE	8
DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES	10
PREPARATIVOS	12
COLOCACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE.....	12
INSERTAR/CAMBIAR LA PILA	12
AJUSTAR EL PORTAOULAR DE GOMA	13
AJUSTAR LAS DIOPTRÍAS.....	13
AJUSTES Y FUNCIONAMIENTO.....	14
ENCENDER EL TELÉMETRO	14
CONTROL POR MENÚ	14
ESTRUCTURA DEL MENÚ	15
AJUSTE DE LA UNIDAD DE MEDIDA DESEADA	16
MODO DE MEDICIÓN.....	16
MEDICIÓN SENCILLA DE LA DISTANCIA.....	16
MODO EXPLORACIÓN	17
RANGO DE MEDICIÓN/PRECISIÓN.....	18
MOSTRAR AJUSTES	19
DISTANCIA HORIZONTAL EQUIVALENTE (EHr).....	19
CUIDADO/LIMPIEZA.....	20
DATOS TÉCNICOS	21
LEICA CUSTOMER CARE.....	22

Significado de las diversas categorías de indicaciones de estas instrucciones

Nota

- Informaciones adicionales


Precaución

- El incumplimiento de los puntos en cuestión puede dañar el equipo y los accesorios.
- La inobservancia puede generar lesiones a las personas.

Advertencia

- El incumplimiento de los puntos en cuestión puede conducir a lesiones graves o letales.

DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES

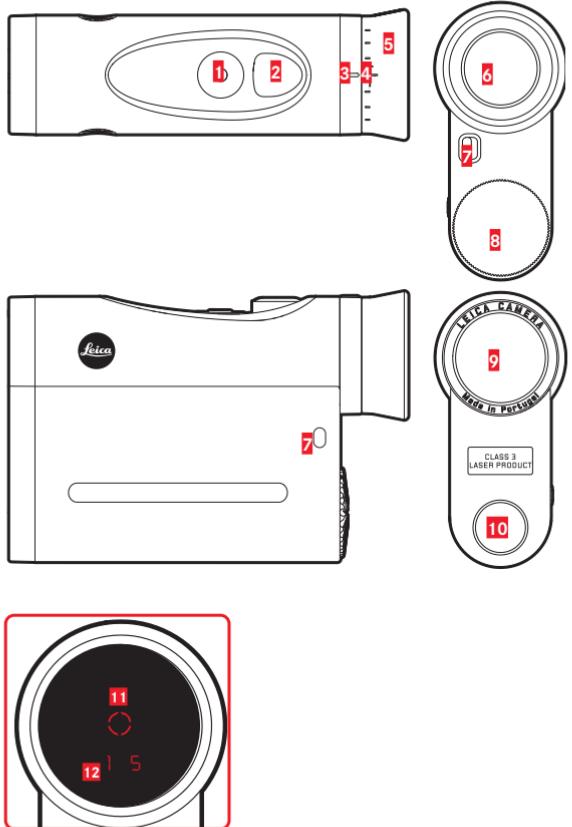

1 Botón de selección de menú

USEU (indicación en metros/yardas), EH (distancia horizontal equivalente)

2 Interruptor principal

Encendido y apagado del telémetro

3 Índice de ajuste de dioptrías

4 Escala de dioptrías

5 Portaocular de goma

Observación con gafas: plegar
Compensación de dioptrías: girar

6 Ocular

7 Ojales de transporte

8 Compartimento de la pila

Pila cilíndrica de litio 3 V (Tipo CR 2)

9 Objetivo

10 Óptica transmisora láser

11 Punto de mira



12 Indicación

0 (valor)/M, Y (unidad de medida)

Precaución


¡Nunca mire directamente al sol u otras fuentes de luz brillante con los instrumentos ópticos de Leica! ¡Peligro de lesiones oculares!

Advertencia

Antes de cualquier trabajo y ajustes en la mira telescópica y antes de cada cambio de pila, asegúrese de que el arma esté descargada.

PREPARATIVOS

COLOCACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE

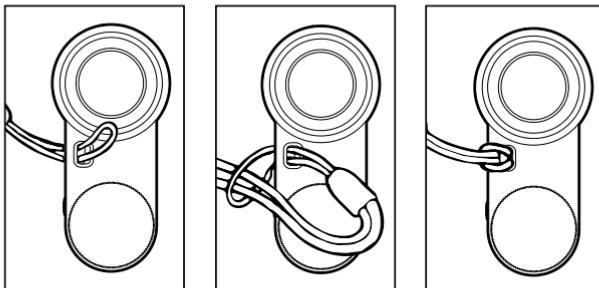


- ▶ Introduzca el pequeño lazo de la correa de transporte a través del ojal de transporte
- ▶ Enhebre la correa de transporte por el pequeño lazo
- ▶ Tire con fuerza
 - El lazo formado debe quedar bien fijado al ojal de transporte.

Precaución

- Despues de colocarla, verifique la correa de transporte tirando de ella firmemente. Si la correa de transporte está correctamente colocada, no cambiará su longitud ajustada.

INSERTAR/CAMBIAR LA PILA

Para el suministro de energía se requiere una pila cilíndrica de litio de 3 voltios (tipo CR 2).

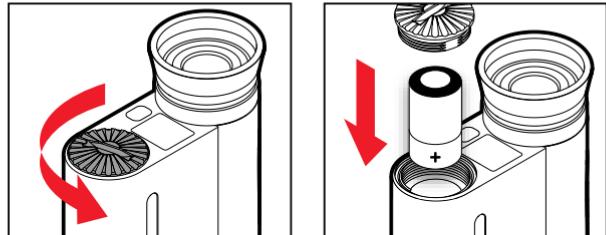



- ▶ Gire la tapa del compartimento de la pila en sentido contrario a las agujas del reloj
- ▶ Quite la tapa
- ▶ Introduzca la pila con el contacto positivo hacia delante
- ▶ Coloque la tapa
- ▶ Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj

ESTADO DE CARGA DE LA PILA

Una pila gastada se señala mediante la intermitencia del valor de medición y del punto de mira. Despues del primer parpadeo de la indicación todavía son posibles más de 100 mediciones, si bien el alcance se reduce progresivamente.

AJUSTAR EL PORTAOCCULAR DE GOMA

La posición de los portaoculares de goma se ajusta dependiendo de si lleva gafas o no. Como usuario de lentes de contacto, puede realizar el mismo ajuste que los usuarios sin gafas.

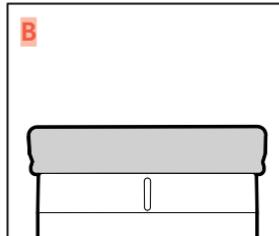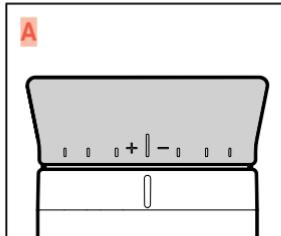

USUARIOS SIN GAFAS


- ▶ Levante el portaocular de goma (Fig. A)

USUARIOS CON GAFAS

- ▶ Pliegue el portaocular de goma (Fig. B)

AJUSTAR LAS DIOPTRÍAS

Para que los usuarios que necesiten gafas puedan usar este producto también sin ayuda visual, se pueden corregir dioptrías para defectos de visión de hasta $\pm 3,5$ dioptrías.

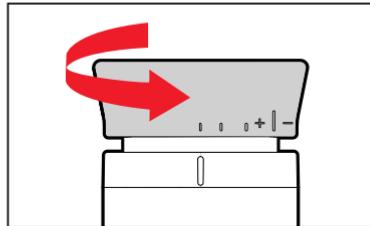

Con la compensación de dioptrías puede ajustar la nitidez del punto de mira y de las indicaciones al valor que le resulte óptimo.

- ▶ Encienda el dispositivo
 - Aparece el punto de mira.
- ▶ Apunte a un objeto distante
- ▶ Gire el portaocular de goma hasta que el punto de mira tenga una nitidez óptima
 - El valor ajustado se puede leer en la escala de dioptrías.

AJUSTES Y FUNCIONAMIENTO

ENCENDER EL TELÉMETRO

- ▶ Presione el interruptor principal.
 - El aparato se enciende y aparece el punto de mira.

Nota

- El aparato se apaga automáticamente después de unos minutos.

CONTROL POR MENÚ

Tanto el menú principal como las distintas opciones de ajuste están activados como bucles sinfín, es decir, que todas las opciones/ajustes son accesibles mediante varias pulsaciones de teclas

ACCESO AL MENÚ PRINCIPAL

- ▶ Mantenga presionado el botón de selección de menú **1** (≥ 3 s)
 - Aparece **USEU**.

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ PRINCIPAL

- ▶ Presione brevemente y varias veces el botón de selección de menú (< 2 s), hasta que aparezca la opción de menú que desee



USEU	Indicación de metros/yardas
EHr	Distancia horizontal equivalente

REALIZAR AJUSTES

- ▶ Presione brevemente (< 2 s) y varias veces el interruptor principal **2**, hasta que aparezca la opción de menú que desee
- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú
 - El ajuste seleccionado se ilumina primero permanentemente como confirmación; a continuación, la indicación cambia primero al siguiente elemento del menú y luego se apaga, siempre que no se hayan realizado otros ajustes.

ESTRUCTURA DEL MENÚ

ES

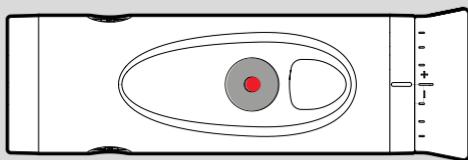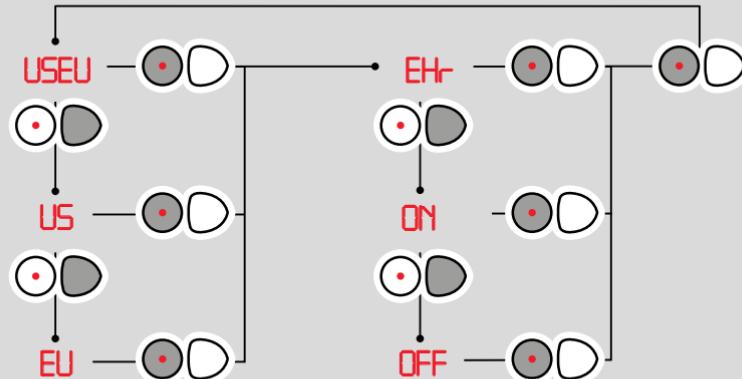

AJUSTE DE LA UNIDAD DE MEDIDA DESEADA

El Leica Rangemaster CRF 2400-R puede ajustarse al sistema métrico (**EU**) o al sistema de medida imperial (**US**).

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - Aparece **USEU**.
- ▶ Presione brevemente y varias veces el interruptor principal hasta que aparezca la opción de menú que desee.

EU	Indicación en metros
US	Indicación en yardas

- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú

Nota

- El ajuste correspondiente se puede reconocer siempre en el indicador - si se seleccionan valores métricos, aparece un punto al lado del punto de mira en la parte inferior derecha.

MODO DE MEDICIÓN

MEDICIÓN SENCILLA DE LA DISTANCIA



- ▶ Presione brevemente el interruptor principal
- ▶ Localice el objetivo con la ayuda del punto de mira
- ▶ Presione el interruptor principal nuevamente
 - El punto de mira se apaga brevemente para mostrar el valor de medición.
 - Mientras siga iluminado el punto de mira, es posible iniciar una nueva medición en cualquier momento presionando el interruptor principal nuevamente.

- - - aparece en los siguientes casos:

- Objeto a menos de 10 metros
- Alcance excedido
- Objeto reflejado insuficientemente

Nota

- Despues de soltar el interruptor principal, el punto de mira continua iluminado todavía durante aprox. 6 s. Al apagarse la indicación el Leica Rangemaster se desconecta automáticamente.

MODO EXPLORACIÓN SEGUIMIENTO DE OBJETOS



- ▶ Presione brevemente el interruptor principal
- ▶ Localice el objeto con la ayuda del punto de mira iluminado
- ▶ Presione el interruptor principal y mantenga presionado durante aproximadamente 2,5 segundos
 - El dispositivo cambia al modo de escaneo realizando mediciones continuas. Esto se puede reconocer en que las indicaciones van variando. Cada 0,5 segundos aproximadamente se emite un nuevo valor de medición.

Notas

- En el modo exploración, el valor de corrección **EH** no se muestra hasta después de la última medición.
- En el modo exploración, el consumo de corriente es superior debido a las mediciones permanentes.

RANGO DE MEDICIÓN/PRECISIÓN

El máximo alcance se logra con las siguientes condiciones.

- objetos a visualizar con buena reflexión
- alcance visual de unos 10 km

Los alcances elevados se pueden medir/conseguir con mayor seguridad si el telémetro se sujet a y/o se mantiene muy quieto.

Sobre el alcance de medición influyen los siguientes factores:

Alcance	Mayor	Menor
Color	blanco	negro
Ángulo respecto al objetivo	perpendicular	agudo
Tamaño del objeto	grande	pequeño
Luz solar	poca luz (nublado)	mucho luz (sol de mediodía)
Condiciones atmosféricas	despejado	nebuloso, brumoso
Estructura del objeto	homogéneo (una pared)	no homogéneo (un arbusto, un árbol)

Con sol y buena visibilidad se aplican los siguientes alcances y precisiones:

Alcance (en metros)	Precisión (1σ) Modo normal	Precisión (1σ) Modo exploración
10–200	$\pm 0,5$ m	$\pm 1,5$ m
200–400	± 1 m	± 2 m
400–800	± 2 m	± 3 m
Más de 800	0,5%	0,5%

Nota

- Las distancias por debajo de los 200 m se muestran con un punto decimal, por ejemplo 165.

MOSTRAR AJUSTES

Si desea comprobar sus ajustes puede visualizar los valores en cualquier momento:

- ▶ Presione 2x brevemente el botón de selección de menú
 - Debajo del punto de mira aparecen de forma alternativa durante aproximadamente 2 s (en lugar de la distancia) las unidades de sistema de medida configuradas (**EU** o **US**) y **EHR** (solo si la función está activada).

BALÍSTICA

DISTANCIA HORIZONTAL EQUIVALENTE (**EHR**)

Los disparos a objetivos situados más altos o más bajos están sujetos a condiciones balísticas modificadas. Por este motivo, requieren el conocimiento de la distancia horizontal equivalente (Equivalent Horizontal Range), importante para la caza. El conocimiento de la distancia horizontal equivalente es importante, por ejemplo, al emplear retículas balísticas. Los valores de **EHR** se identifican por la indicación **EHR** adicional.

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
- ▶ Presione 1x brevemente el botón de selección de menú
 - Aparece **EHR**.
- ▶ Presione brevemente y varias veces el interruptor principal hasta que aparezca la opción de menú que desee. (**ON**, **OFF**)
- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú

Notas

- También las mediciones horizontales de **EHR** pueden proporcionar valores que discrepen de la distancia medida «normal» si, por ejemplo, la temperatura y/o la presión de aire se desvían de los valores medios programados.
- Por razones de seguridad, los valores de **EHR** se dan solo entre 10 m y 1100 m. Además, solo se indica la distancia lineal efectivamente medida.

CUIDADO/LIMPIEZA

- Su telémetro Leica no necesita cuidados especiales.
- Las partículas grandes de suciedad, como p.ej. arena, deben quitarse con un pincel o soplando.
- No ejercer una presión excesiva al limpiar las superficies de las lentes que estén muy sucias. Aunque el tratamiento antirreflejos es muy resistente a los roces, puede resultar dañado por la arena o los cristales de sal.
- ¡Enjuagar siempre el agua salada! De lo contrario, los cristales de sal seca podrían dañar las superficies.
- Las huellas de dedos y demás en las lentes del objetivo y ocular pueden limpiarse con un paño sin polvo o con cuero suave y limpio.
- Guarde su telémetro en un lugar seco, fresco y bien ventilado, especialmente para evitar la infestación por hongos en climas húmedos.
- No emplear alcohol ni otras soluciones químicas para limpiar la óptica o el cuerpo.

DATOS TÉCNICOS

ES

Designación del dispositivo	LEICA RANGEMASTER CRF 2400-R
Tipo	5630
Aumento	7 veces
Diámetro del objetivo	24 mm
Pupila de salida	3,4 mm
Factor crepuscular	13
Intensidad luminosa geométrica	11,8
Campo visual (a 1.000 m)	115,6 m
Ángulo visual objetivo	6,6°
Distancia longitudinal pupila de salida	15 mm
Tipo de prisma	Prisma de techo
Tratamiento	En lentes: revestimiento de alta durabilidad (HDC™) y revestimiento hidrofóbico Aqua-Dura® en lentes exteriores En prismas: capa de corrección de fase P40
Compensación de dioptrías	± 3,5 dpt
Temperatura de funcionamiento	-20 a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85 °C
Impermeabilidad al agua	durante 30 min.: impermeable a una profundidad de agua de hasta 1 m
Material del cuerpo/del bastidor	Plástico reforzado con fibras de carbono, pintado suave/fundición a presión de aluminio
Alcance	Alcance máximo aprox. 2200 m, distancia horizontal equivalente aprox. bis 1100 m, valores balísticos de salida aprox. hasta 800 m, distancia mínima aprox. 10 m
Métodos de medición	Medición individual, modo exploración
Precisión	10-200 m: ± 0,5 m, 200-400 m: ± 1 m, 400-800 m: ± 2 m, > 800 m: 0,5 %
Indicación/unidad de medida	4 LED de siete segmentos más otros símbolos adicionales, indicaciones en yardas / pulgadas o metros / centímetros
Láser	Invisible, seguro para los ojos según EN y FDA clase 1, divergencia de rayo láser aprox. 0,5 x 1,2 mrad
Duración máxima de la medición	0,3 s
Pila	Pila cilíndrica de litio 3 V (Tipo CR 2)
Duración de la pila	aprox. 2.000 mediciones a 20 °C
Dimensiones (anchura x alt. x prof.)	aprox. 75 x 34 x 113 mm
Peso (con pila)	aprox. 185 g

Reservado el derecho a modificaciones en la construcción, diseño y oferta.

21

LEICA CUSTOMER CARE

Para el mantenimiento de su equipo Leica, así como el asesoramiento sobre todos los productos Leica y sus pedidos, está a su disposición el Customer Care (Atención al Cliente) de Leica Camera AG. En caso de reparaciones o daños, también puede comunicarse con el Customer Care (Atención al Cliente) o directamente con el departamento de reparación de su representante local de Leica.

Leica Camera AG
Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar,
Alemania

Teléfono: +49 6441 2080-189

Telefax: +49 6441 2080-339

Correo electrónico: customer.care@leica-camera.com

www.leica-camera.com