



CALONOX 2 SIGHT
CALONOX 2 SIGHT - LRF

Návod

ÚVOD

Vážení zákazníci,
přejeme vám mnoho spokojenosti a úspěchů s novým produktem Leica.

Tento návod vám pomůže plně využít funkce produktu.

Používejte tento produkt pouze v souladu s pokyny v tomto návodu, protože jen tak pro vás bude používání produktu bezpečné a snadné.

Veškeré informace o svém produktu najdete na odkaze:

<https://leica-camera.com/calonox>

Tým Leica Camera AG

Před použitím produktu si přečtěte kapitoly „Bezpečnostní pokyny“ a „Důležitá upozornění“, abyste předešli poškození produktu a možným zraněním a rizikům.

ROZSAH DODÁVKY

Standardní rozsah dodávky* zahrnuje následující položky:

- Leica Calonox 2 Sight nebo Leica Calonox 2 Sight LRF
- Brašna z materiálu Cordura
- Nabíjecí kabel
- Popruh na nošení
- Stručný návod
- Hadřík na čištění optiky
- Gumová očníce
- Krytka objektivu Tenebraex
- Certifikát o zkoušce

NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podrobnosti o aktuální nabídce náhradních dílů/příslušenství získáte v zákaznickém servisu společnosti Leica nebo u svého prodejce Leica:

<https://leica-camera.com/dealer-locator>

*Skutečný rozsah dodávky se může lišit v závislosti na modelu.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechna práva vyhrazena.

Na všechny texty, obrázky a grafiky se vztahují autorská práva a další zákony týkající se ochrany duševního vlastnictví. Není povoleno je kopírovat, upravovat ani používat ke komerčním účelům nebo k šíření.

ZNAČKY A LOGA

Značky a loga použité v tomto dokumentu jsou chráněné ochranné známky. Bez předchozího souhlasu společnosti Leica Camera AG není dovoleno tyto značky a loga používat.

LICENČNÍ PRÁVA

Společnost Leica Camera AG usiluje o to, aby vám nabídla inovativní a informativní dokumentaci. Vzhledem ke kreativnímu designu vás však žádáme o pochopení, že společnost Leica Camera AG musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, a že tato dokumentace neposkytuje žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Leica Camera AG.

REGULATORNÍ INFORMACE

Datum výroby vašeho produktu najdete na štítcích na obalu. Zápis je ve formátu rok/ měsíc/ den.

- ▶ Stisknutím tlačítka nabídky otevřete hlavní nabídku.
- ▶ V hlavní nabídce přejděte pomocí tlačítka „šipka dolů“ na „Settings“.
- ▶ Stisknutím tlačítka nabídky aktivujte podnabídku „Settings“.
- ▶ V podnabídce Nastavení přejděte pomocí tlačítka „šipka dolů“ na „Info“.
- ▶ Stisknutím tlačítka nabídky otevřete stránku s informacemi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Po redakční uzávěrce může dojít ke změnám u některých produktů a služeb. Výrobce si vyhrazuje právo na změny designu nebo tvaru, barevné odlišnosti a změny rozsahu dodávky nebo služeb v průběhu dodací lhůty, pokud jsou tyto změny nebo odlišnosti pro zákazníka přiměřené s ohledem na zájmy společnosti Leica Camera AG. V tomto ohledu si společnost Leica Camera AG vyhrazuje právo na změny i na chyby. Obrázky mohou zahrnovat také příslušenství, speciální vybavení nebo jiné prvky, které nejsou součástí standardního rozsahu dodávky nebo služeb. Jednotlivé stránky mohou také obsahovat typy nebo služby, které nejsou v některých zemích dostupné.

TECHNICKÉ ÚDAJE LASERU

Třída laseru	IEC/EN Class 1
Vlnová délka (nm)	905
Výstupní výkon (mW)	0,832 mW
Divergence paprsku (mrad)	8 mrad × 4 mrad



Splňuje požadavky 21 CFR 1040.10 a 1040.11, kromě shody s IEC 60825-1 Ed. 3, jak je popsáno ve sdělení č. 56 o laserových zařízeních ze dne 8. května 2019.

OZNAČENÍ CE

Označení CE na našich produktech znamená, že produkty splňují základní požadavky platných směrnic EU.



Česky

Prohlášení o shodě (DoC)

Společnost Leica Camera AG tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálního prohlášení o shodě pro naše produkty s rádiovým zařízením z našeho serveru s prohlášeními o shodě:

www.cert.leica-camera.com

Pokud máte další dotazy, obraťte na podporu společnosti Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Německo.

Závisí na produktu (viz technické údaje)

Typ	Frekvenční pásmo (střední frekvence)	Maximální výkon (dBm E.I.R.P.)
WLAN	2400-2484 MHz	20
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	10

Datum výroby najdete na štítcích v záručním listě a na obalu. Datum je ve formátu RRRR/MM/DD.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



(Platí v zemích Evropské Unie a v zemích, které se řídí pravidly pro třídění odpadu.)

Toto zařízení obsahuje elektrické a/nebo elektronické součásti, a proto nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem. Musí se dát k recyklaci na příslušných sběrných místech, které stanovují místní úřady.

Tato recyklace je pro vás bezplatná. Pokud zařízení obsahuje vyměnitelné baterie nebo dobíjecí baterie, před likvidací zařízení je vyjměte, případně zlikvidujte v souladu s předpisy.

Další informace k likvidaci získáte na místním úřadě, u společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste toto zařízení koupili.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

VŠEOBECNÉ

- Zařízení Leica Calonox 2 nerozebírejte, znovu nesestavujte ani neopravujte. Opravy smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
- Chlad snižuje výkonnost baterie. Při nízkých teplotách proto přenášejte zařízení co nejdříve k tělu a používejte nové baterie.
- Nedotýkejte se prsty skleněných ploch, zejména pokud jste je předtím ošetřili krémem na ruce, repelenty proti hmyzu apod. Tyto prostředky mohou obsahovat chemické látky, které poškozí nebo ničí povrchovou úpravu skleněných ploch.

MĚŘENÉ HODNOTY

- Hlavně na velké vzdálenosti se vliv všech relevantních balistických faktorů výrazně zvyšuje a může docházet ke značným odchylkám.
- Bez ohledu na tyto informace je posouzení daných okolností při lovu vaší zodpovědností!
- Silná elektromagnetická pole, například od radarových systémů, mohou způsobit rušení a/nebo nesprávně naměřené hodnoty.
- Odchytky hodnot může způsobit také magnetické pole Země.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ TERMOVIZNÍCH KAMER

PRÁVNÍ OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ

V Německu

- Používání termokamer jako doplňkových nebo přídavných zařízení podléhá zákonu o zbraních, zákonu o myslivosti a dalším předpisům, které se mohou v jednotlivých regionech lišit. Před použitím termokamery si u místních úřadů ověřte platné předpisy.

Mimo Německo

- Používání termovizí a termokamer a souvisejících technologií může být v některých zemích nebo regionech omezeno. Před cestou do zahraničí se informujte na velvyslanectví dané země nebo u cestovní kanceláře. Porušení předpisů bude stíháno vnitrostátními orgány.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ WLAN/BLUETOOTH®

(PROPOJENÍ S APLIKACÍ LEICA 2HUNT)

Informace o propojení s aplikací Leica 2Hunt najdete na str. 32.

- Pokud používáte zařízení nebo počítačové systémy, které vyžadují spolehlivější zabezpečení než zařízení WLAN, ujistěte se, že jsou v používaných systémech implementována vhodná bezpečnostní opatření a také opatření na ochranu proti rušení signálu.
- Společnost Leica Camera AG nenesie žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou při použití kamery k jiným účelům než jako zařízení WLAN.
- Předpokládá se, že v zemích, kde se tato kamera prodává, se používá WLAN. Pokud používáte kameru v jiných zemích, než ve kterých se prodává, může dojít k porušení předpisů o rádiovém

přenosu. Společnost Leica Camera AG nepřebírá za takové porušení žádnou odpovědnost.

- Upozorňujeme na riziko, že data odesílaná nebo přijímaná prostřednictvím rádiového přenosu mohou být zachycena třetími stranami. Důrazně doporučujeme v nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě aktivovat šifrování, aby bylo zaručeno zabezpečení informací.
- Nepoužívejte kameru v místech s magnetickým polem, statickou elektřinou nebo rušením, např. v blízkosti mikrovlnných trub. V takových případech hrozí riziko, že rádiové vysílání nedosáhne až ke kameře.
- Pokud kameru používáte v blízkosti zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo bezdrátové telefony, které používají rádiové frekvenční pásmo 2,4 GHz, může dojít ke zhoršení výkonu obou zařízení.
- Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, pokud k jejich používání nemáte oprávnění.
- Po aktivaci funkce WLAN se automaticky vyhledají bezdrátové sítě. V takovém případě se mohou zobrazit i sítě, které nejste oprávněni používat (SSID: označuje název sítě WLAN). S takovou sítí se však nepokoušejte vytvářet propojení, protože by to mohlo být považováno za neoprávněný přístup.
- V letadlech doporučujeme vypnout funkci WLAN.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Nedodržení následujících bodů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

LASER

- Při použití jiných postupů, než jaké jsou uvedeny v tomto návodu, nebo při úpravách zařízení může dojít k vyzařování nebezpečného záření.
- Dokud vidíte displej v okuláru, je produkt aktivní, vyzařuje neviditelný laserový paprsek a laserová zaostřovací optika nesmí na nikoho mířit.
- Nemačkejte funkční tlačítko, když míříte na lidské oko nebo se díváte na optiku ze strany objektivu.
- Nemiřte laserem do očí.
- Nemiřte laserem na osoby.

VŠEOBECNÉ

- Aby nedošlo k poškození senzoru, nemiřte se zařízením přímo na velmi horké objekty, jako je slunce nebo oheň.

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení následujících bodů může vést ke zranění nebo poškození zařízení.

LASER

- Pokud není měření vzdálenosti aktuálně potřeba, nestlačujte funkční tlačítko, aby nedošlo k nechtěné aktivaci laserového paprsku.
- Zařízení Leica Calonox 2 nerozebírejte, znovu nesestavujte ani neopravujte. Vyzářované laserové záření může ohrozit vaše zdraví. Pokud zařízení rozložíte, opětovně složíte nebo opravíte, už se na něj nebude vztahovat záruka výrobce.
- Pokud je pouzdro zařízení poškozené, nebo pokud zařízení vydává po pádu nebo z jiné příčiny neobvyklý zvuk, zařízení již dále nepoužívejte!

VŠEOBECNÉ

- Zařízení uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nedívejte se do okuláru za chůze. Hrozí riziko pádu.
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Odkrytí vnitřní elektroniky může vést k poškození zařízení, nebo k úrazu v důsledku elektrického proudu.

SENZOR

- Záření ve velkých výškách (např. během letů) může způsobit pixelové vady.

DOBÍJECÍ BATERIE

- Nové dobíjecí baterie musí být před prvním použitím nabitý, aby došlo k jejich aktivaci pro použití v zařízení. Doporučuje se dobíjecí baterii před použitím plně nabit, protože dobíjecí baterie při dodání jsou nabitě jen částečně.
- Zařízení s vloženými dobíjecími bateriemi nikdy nevhazujte do ohně, protože mohou explodovat.
- V případě úniku kapalin nebo zápachu po spálení nechte dobíjecí baterii v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. Unikající kapalina se může vznítit!
- Ujistěte se, že použitá síťová zásuvka je volně přístupná.

BLUETOOTH®

- Bezdrátově přenášená data (obrázky a videa) mohou být zachycena třetími stranami. Bezpečnost dat přenášených prostřednictvím bezdrátových sítí nelze zaručit.
- Nepoužívejte zařízení na místech, kde je vystaveno magnetickému poli, statické elektřině nebo rušení rádiového signálu.
- Nepoužívejte vysílač v blízkosti mikrovlnné trouby nebo jiných zařízení, kde přítomnost magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiového signálu může bránit příjmu rádiových signálů. V blízkosti jiných bezdrátových zařízení, která také fungují v pásmu 2,4 GHz, může docházet ke vzájemnému rušení.
- Vysílač Bluetooth® funguje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

LOVECKÁ ETIKA LEICA

LOVECKÁ ETIKA S TERMOKAMERAMI LEICA

- Černou zvěř a dravce lovíme pouze v noci.
- Černou zvěř lovíme především na poškozených plochách v poli, nikoli však v porostech a útočištích pro zvěř v lese.
- Techniku používáme nejen k detekci, ale také k pozorování a dokumentaci.
- Naším cílem je etičtější lov, se snazším a efektivnějším zaměřováním zvěře, které předchází špatným zásahům při stříbě.
- Novou dynamiku, kterou technologie poskytuje, využíváme k vytváření kvalitnějších loveckých zážitků, včetně šoulačky. Tím předcházíme škodám způsobeným zvěří.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LEICA CAMERA AG

Vážení zákazníci společnosti Leica, těší nás, že jste se rozhodli zakoupit produkt Leica. Jedná se o produkt od světoznámé značky.

Kromě zákonných záručních nároků vůči vašemu prodejci vám naše společnost Leica Camera AG (dále jen „LEICA“), poskytuje dobrovolný záruční servis na váš produkt Leica v souladu s následujícími ustanoveními (dále jen „záruka Leica“). Záruka Leica nijak neomezuje vaše zákonná práva spotřebitele podle platných právních předpisů ani vaše práva spotřebitele vůči prodejci, se kterým jste uzavřeli kupní smlouvu.

ZÁRUKA LEICA

Získali jste produkt Leica, který byl vyroben v souladu se zvláštními směrníci kvality a v každé fázi výroby testován zkušebními odborníky. Na tento produkt Leica včetně příslušenství, které bylo součástí originálního balení, poskytujeme následující záruku Leica, platnou od 1. dubna 2023. Upozorňujeme, že neposkytujeme záruku na komerční použití.

U některých produktů Leica nabízíme prodloužení záruční doby, pokud se zaregistrujete do účtu Leica. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách www.leica-camera.com.

ROZSAH ZÁRUKY LEICA

Během záruční doby budou reklamace založené na výrobních a materiálových vadách podle uvážení společnosti LEICA bezplatně odstraněny prostřednictvím opravy, výměny vadných dílů nebo výměny za podobný produkt Leica v bezchybném stavu. Vyměněné díly nebo produkty se stávají majetkem společnosti LEICA. Další nároky jakéhokoli druhu a z jakéhokoli právního důvodu v souvislosti s touto zárukou společnosti Leica jsou vyloučeny.

VYLOUČENO ZE ZÁRUKY LEICA

Záruka Leica se nevztahuje na opotřebitelné díly, jako jsou očníkové mušle, kožené potahy, popruhy na nošení, vyztužení, baterie a mechanicky namáhané díly, pokud závada nebyla způsobena výrobní vadou nebo vadou materiálu. To samé platí i pro poškození ploch.

ZRUŠENÍ NÁROKU NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY LEICA

Nárok na uplatnění záruky Leica odpadá v případě, že je daná vada způsobena nesprávným zacházením. Nárok může být také mimo jiné zrušen v případě, že bylo použito příslušenství třetích stran, produkt Leica nebyl řádně otevřen nebo nebyl řádně opraven. Nároky na uplatnění záruky také odpadají v případě, kdy sériové číslo je nečitelné.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY LEICA

K uplatnění nároku na záruku je zapotřebí kopie dokladu o zakoupení produktu Leica u autorizovaného prodejce společnosti LEICA („autorizovaný prodejce Leica“). Doklad o zakoupení musí obsahovat datum nákupu, produkt Leica s číslem produktu a sériovým číslem a údaje o autorizovaném prodejci Leica. Vyhrazujeme si právo požádat o předložení originálního dokladu. Případně můžete zaslat kopii záručního listu. Upozorňujeme však, že záruční list musí být vyplněn celý a prodej musel být realizován u autorizovaného prodejce Leica. Svůj produkt Leica spolu s kopií dokladu o zakoupení nebo záručního listu a popisem reklamace zašlete na adresu:

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Německo.

E-mail: customer.care@leica-camera.com, tel: +49 6441 2080-189


Sportovní optika produkt Leica	Záruční doba Optika/mechanika	Záruční doba Elektronika
Termokamery	3 roky	3 roky

Modely Leica Calonox 2 mají ochranu proti stříkající vodě (IP67).

Zařízení bylo testováno v kontrolovaných laboratorních podmínkách a je klasifikováno jako IP67 podle normy DIN EN 60529. Upozorňujeme: Ochrana proti stříkající vodě a prachu není trvalá a časem se snižuje. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené kapalinami. Otevření zařízení neautorizovaným prodejcem nebo servisním partnerem má za následek zánik nároku na záruku ohledně stříkající vody a prachu.



Splňuje požadavky 21 CFR 1040.10 a 1040.11, kromě shody s IEC 60825-1 Ed. 3, jak je popsáno ve sdělení č. 56 o laserových zařízeních ze dne 8. května 2019.



Výkon napájecí jednotky pro nabíjení dobíjecí baterie v kameře závisí na provozním režimu. Když je kamera vypnutá, je zapotřebí minimální výkon napájecí jednotky 3 wattů. Když je kamera zapnuta, je zapotřebí výkon 15 wattů.

Možnost zapojení USB-PD.

SLUŽBA VYZVEDNUTÍ ZÁSILEK K OPRAVĚ

(Platí pouze pro EU)

Pokud během záruční doby zjistíte závadu na svém zařízení, na požádání vám zajistíme odeslání zásilky do našeho zákaznického servisu. Pro sjednání této služby zavolejte na naše číslo servisu +49 6441 2080-189. Naše kurýrní služba od vás v dohodnutém termínu bezplatně vyzvedne váš produkt Leica a zašle ho ke kontrole do našeho zákaznického servisu.

Kontaktní osoba: <https://leica-camera.com/contact>

OBSAH

ÚVOD	2	PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	16
ROZSAH DODÁVKY	2	NAVLÉKNUTÍ POPRUHU NA NOŠENÍ	16
NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ	2	NABÍJENÍ DOBÍJECÍ BATERIE	16
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	3	MONTÁŽ OČNICE.....	17
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU	3	MONTÁŽ JAKO NÁSTAVEC.....	17
REGULATORNÍ INFORMACE	3	MONTÁŽ REDUKČNÍHO KROUŽKU	18
OZNAČENÍ CE.....	4	MONTÁŽ ADAPTÉROVÉHO KROUŽKU.....	18
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	5	MONTÁŽ KRYTKY OBJEKTIVU	18
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ TERMOVIZNÍCH KAMER.....	5	OBSLUHA.....	20
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ WLAN/BLUETOOTH®	5	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ	20
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6	ZAOŠTŘENÍ NA MOTIV (ZAOŠTŘOVÁNÍ).....	20
VAROVÁNÍ	6	VYVOLÁNÍ NABÍDKY A NAVIGACE	21
UPOZORNĚNÍ.....	7	NASTAVENÍ JASU.....	21
SENZOR.....	7	NASTAVENÍ BAREVNÉHO REŽIMU	22
BLUETOOTH®	7	VÝBĚR REŽIMU POUŽITÍ	23
LOVECKÁ ETIKA LEICA.....	8	NASTAVENÍ DOČASNÉHO ZVĚTŠENÍ	24
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LEICA CAMERA AG	8	NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ UI	24
PŘEHLED ZAŘÍZENÍ	12	MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI	24
ZOBRAZENÍ.....	14	POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFÍ A VIDEÍ.....	25
REŽIM POZOROVÁNÍ	14	PROVEDENÍ KALIBRACE (KOREKCE NEHOMOGENITY).....	26
NABÍDKA	14	OPRAVENÝ CHYB PIXELŮ	26
		ODSTRANĚNÍ VŠECH FOTOGRAFÍ A VIDEÍ.....	27
		OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	27
		PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK	28

POPIS SOFTWARE	29
STRUKTURA NABÍDKY	29
POPIS NABÍDEK	29
SETTINGS	29
CUSTOMIZATION	29
LANGUAGE	29
UNITS u modelů LRF	30
FACTORY RESET	30
BAD PIXEL	30
INFORMACE	30
MEDIA	30
CONTRAST BOOST	30
COLOR MODE	30
NUC	30
QUICK GUIDE	30
DOSAH MĚŘENÍ/PŘESNOST	31
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CALONOX 2 GO	31
PAIRING	31
VÝBĚR FUNKČNÍHO REŽIMU	31
APLIKACE LEICA 2HUNT	32
ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ	33
TECHNICKÉ ÚDAJE	34
ZÁKAZNICKÝ SERVIS LEICA	36

Význam různých kategorií informací v tomto návodu

Varování

- Nedodržení může vést ke smrti nebo k vážnému zranění

Upozornění

- Nedodržení pokynů může vést ke středně těžkým zraněním


Oznámení

- Nedodržení může vést k poškození zařízení a jeho příslušenství

Informace

- Doplnující informace

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

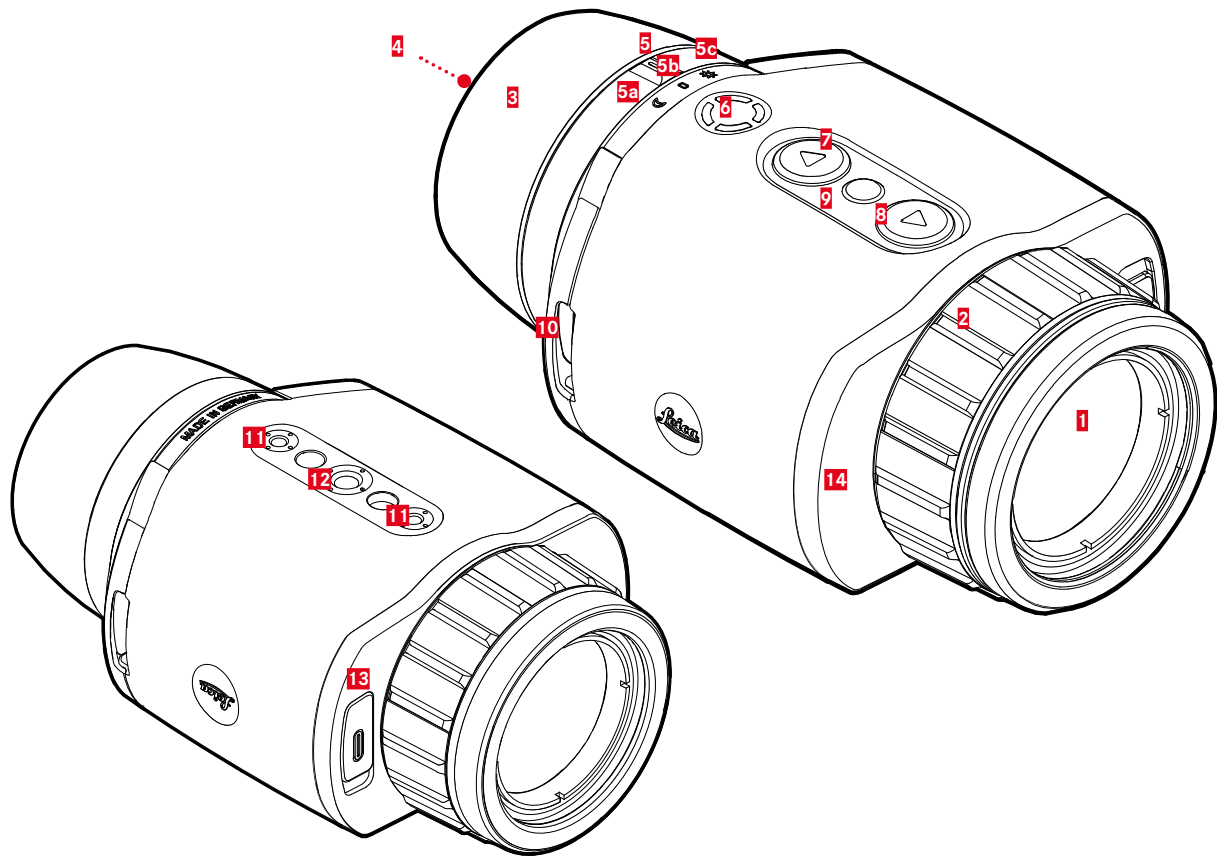

1 Přední čočka**2 Zaostrňovací kroužek**

- Zaostrění na danou vzdálenost

3 Očnice

- Chrání proti světlu ze strany

4 Okulár**5 Přepínač provozních režimů**

a Zapnuto, noční režim (symbol měsíce)

b Vypnuto

c Zapnuto, denní režim (symbol slunce)

6 Funkční tlačítko

- Aktivace měření vzdálenosti u modelu LRF

7 Tlačítko [▼]

- Přepínání v nabídce
- Nastavení jasu, viz strana 21

8 Tlačítko [▲]

- Přepínání v nabídce
- Pořizování fotografie/videozáznamu, viz strana 25

9 Tlačítko nabídky

- Otevření nabídky
- Uložení nastavení

10 Očka pro popruh**11 Závit pro stativ**

- Standardní závit M5

12 Závit pro stativ

- A 1/4 DIN 4503 (1/4")

13 Přípojka USB-C

- Přenos dat
- Nabíjení dobíjecí baterie

14 Laserová přenosová optika (pouze u Calonox 2 Sight – LRF)**Informace**

- Zařízení se v továrním nastavení nevyplíná automaticky.

* Podrobný přehled funkcí tlačítek naleznete na str. 28.


ZOBRAZENÍ

REŽIM POZOROVÁNÍ




- 1** Kapacita dobíjecí baterie
- 2** Zvětšení
- 3** Oblast nabídky
- 4** Aktivní bod nabídky

NABÍDKA

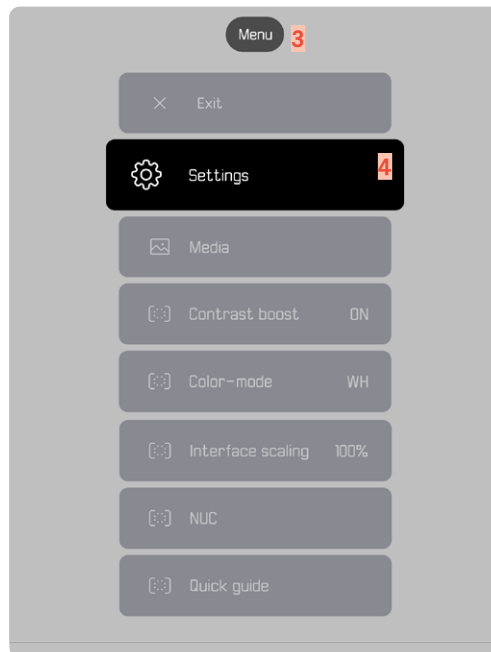

UKAZATEL STAVU NABITÍ NA MONITORU





Stav nabití dobíjecí baterie se zobrazuje v horní části displeje.

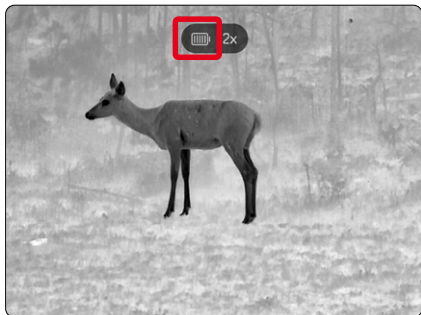

Zobrazení	Stav nabití
	Cca 80-100 %
	Cca 60-79 %
	Cca 40-59 %
	Cca 20-39 %
	Cca 0-19 % Je nutné vyměnit nebo nabít dobíjecí baterii.
	Dobíjecí baterie se nabíjí.

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

NAVLÉKNUTÍ POPRUHU NA NOŠENÍ

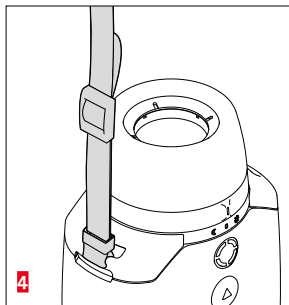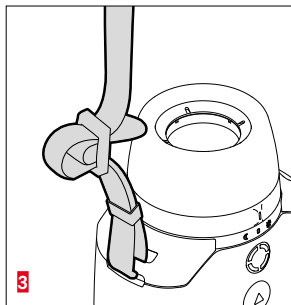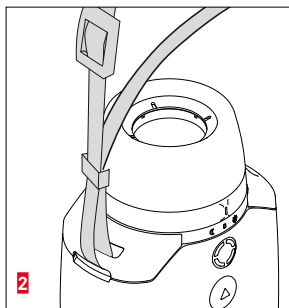
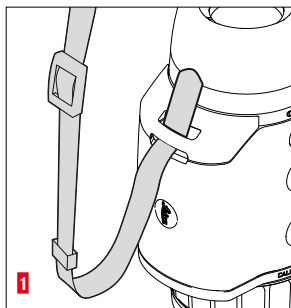


Oznámení

- Po připevnění popruhu na nošení se ujistěte, že jsou upevňovací prvky správně utažené, aby nedošlo k pádu zařízení.

NABÍJENÍ DOBÍJECÍ BATERIE

Zařízení je napájeno lithiium-iontovou dobíjecí baterií. Stav nabití dobíjecí baterie se zobrazuje v záhlaví.

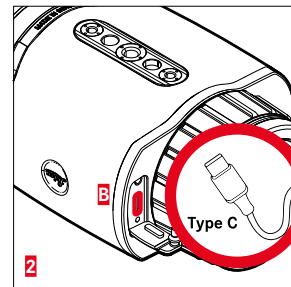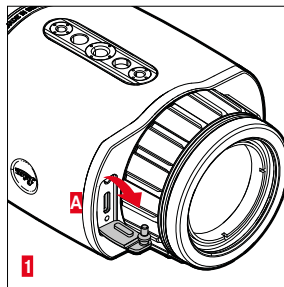


- Uchopte krytku na horním konci a zatáhněte (A).
- Připojte kabel USB (USB-C) (B).
- Druhý konec kabelu USB připojte k vhodnému síťovému adaptéru (vstup min. 1,5 A / 5 V pro optimální dobu nabíjení).
 - Průběh nabíjení indikuje blikající LED kontrolka stavu. Od přibližně 90% nabití svítí kontrolka LED nepřerušovaně.
 - Během nabíjení se při zapnutí zařízení zobrazuje v záhlaví vedle symbolu dobíjecí baterie symbol ⚡.

Oznámení:

- K nabíjení zařízení použijte pouze dodaný kabel.

MONTÁŽ OČNICE (POUŽITÍ JAKO RUČNÍ ZAŘÍZENÍ)

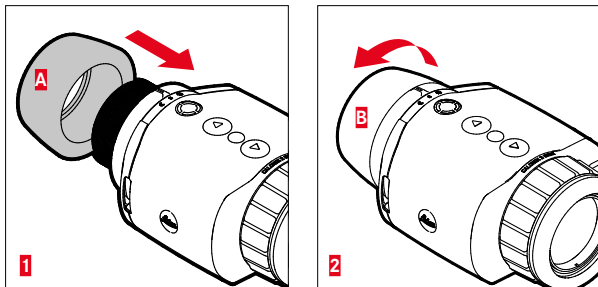

Pro použití jako ruční zařízení/monokulár (bez zaměřovacího dalekohledu) je potřeba nasadit dodanou očníci.

- ▶ Našroubujte očníci (A) a ručně ji utáhněte (B).
 - Nepoužívejte nadměrnou sílu!

MONTÁŽ JAKO NÁSTAVEC

Varování

- Montáž nesmí probíhat vzhůru nohama. Zařízení umístěte do roviny.
- Před každou montáží/demontáží se ujistěte, že zbraň není nabitá a je zajištěná.

Pokud má být zařízení se zaměřovacím dalekohledem namontováno na zbraň, je nutný příslušný adaptér. Společnost Leica všeobecně doporučuje používat adaptéry od následujících dodavatelů:

- Recknagel
- Rusan
- Prázise Jagen

Následující popis se může lišit v závislosti na výrobci a modelu. Řiďte se návodem k použití adaptéru.

Informace

- Závit pro uchycení zaměřovače Calonox 2 je M43×0,75. Pokud chcete použít stávající adaptér o rozměru M52×0,75, je třeba použít redukční kroužek 590-82. Ten je k dispozici jako volitelné příslušenství.

MONTÁŽ REDUKČNÍHO KROUŽKU

Pokud chcete pro stávající montáž použít Calonox 1, musíte nejdříve našroubovat volitelně dostupný redukční kroužek.

- ▶ Redukční kroužek našroubujte na Calonox až na doraz.

MONTÁŽ ADAPTÉROVÉHO KROUŽKU





Při spojení redukčního kroužku s adaptérem postupujte následovně:

- ▶ Adaptér našroubujte na Calonox až na doraz.
- ▶ Otáčejte adaptérem zpět, dokud není zajišťovací mechanismus v požadované poloze.
- ▶ Otáčejte protikroužkem pevně rukou proti adaptéru.
- ▶ Zasuňte adaptér s našroubovaným zařízením Calonox až na doraz na oblast objektivu zaměřovacího dalekohledu.
 - Dbejte na to, aby adaptér nebyl nakřivo. adaptér musí všude rovnoměrně doléhat.
- ▶ Upínací páčkovu adaptéru ho připevněte k zaměřovacímu dalekohledu (postupujte podle pokynů výrobce).

Adaptér a Calonox v případě potřeby vyrovnejte tak, aby displej a nitkový kříž nebyly ve vzájemném úhlu.

MONTÁŽ KRYTKY OBJEKTIVU

Calonox 2 se dodává s odpovídající krytkou objektivu. Doporučujeme používat krytku objektivu, aby nedošlo k poškození přední čočky.

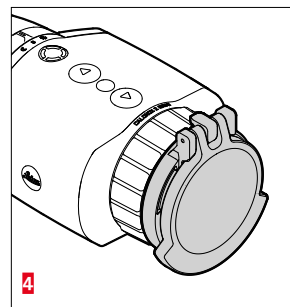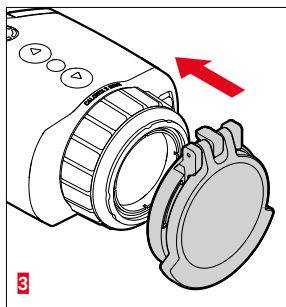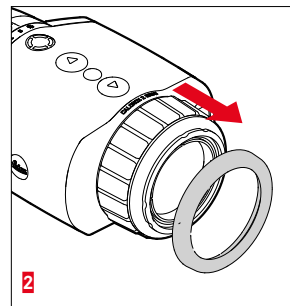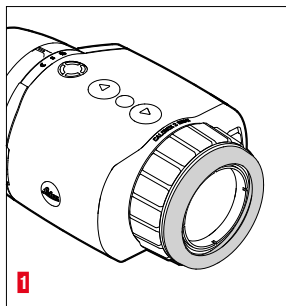

- ▶ Vyměňte kroužek objektivu **1**
- ▶ Nasadte krytku objektivu do požadované polohy a lehkým tlakem ji zajistěte na místě.

Informace

- Krytku objektivu lze namontovat v různých směrech.
- Aby nedošlo ke zhoršení výsledků měření modelu LRF, je třeba zajistit, aby laserová přenosová optika **14** nebyla při otevření zakrytá.

OBSLUHA

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Zapnutí

- ▶ Denní režim: Posuňte přepínač provozních režimů **5** doleva na symbol „Slunce“.
 - Zařízení se zapne.
- ▶ Noční režim: Posuňte přepínač provozních režimů **5** doprava na symbol „Měsíc“.
 - Zařízení se zapne.

Informace

- Denní a noční režim se liší počátečním jasem displeje a případně barevným režimem. Tato nastavení lze upravit v aplikaci Leica 2Hunt.

Pro vypnutí zařízení

- ▶ Posuňte přepínač provozních režimů **5** ze stávající polohy na „0“. Displej se po 3 sekundách vypne.

Informace

- Zařízení zůstává zapnuté po dobu přibližně 60 sekund i v poloze „VYPNUTO“ a lze ho okamžitě znovu aktivovat opětovným posunutím přepínače provozních režimů **5**. Díky tomu nedojde ke krátkodobému vypnutí zařízení v případě, že byl přepínač režimů nastaven omylem na vypnutí.

ZAOSTŘENÍ NA MOTIV (ZAOSTŘOVÁNÍ).

Pomocí zaostřovacího kroužku pro nastavení vzdálenosti zaostřete na motiv.

Pro zaostření na motiv

- ▶ Určete výřez obrázku.
- ▶ Otáčejte zaostřovacím kroužkem, dokud nevidíte požadované části motivu ostře.


VYVOLÁNÍ NABÍDKY A NAVIGACE

Pro vyvolání nabídky

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko nabídky, nebo zvolte bod nabídky **Exit**.
 - Zobrazí se nabídka.

Zavření nabídky

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zařízení se vrátí do režimu pozorování.

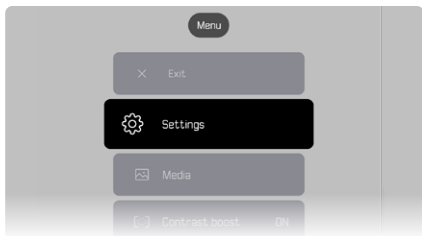

Výběr bodu nabídky

- ▶ Pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]** přejděte na požadovaný bod nabídky.
- ▶ Krátce stiskněte tlačítko nabídky.

Pro aktivaci/deaktivaci možnosti

- ▶ Pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]** přejděte na požadovanou možnost.
- ▶ Krátce stiskněte tlačítko nabídky.

NASTAVENÍ JASU

Jas lze nastavit v devíti úrovních přímo pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]**.

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko **[▼]**.
 - Otevře se rozbalovací nabídka.
- ▶ Pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]** přejděte na požadované nastavení jasu.
 - Změna je okamžitě viditelná.
- ▶ Krátkým stisknutím tlačítka nabídky potvrdíte zvolené nastavení jasu a zavřete nastavení jasu.
 - Zařízení se vrátí do režimu pozorování.







NASTAVENÍ BAREVNÉHO REŽIMU

K dispozici je šest různých barevných režimů.

Pro nastavení barevného režimu

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Color mode**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Color mode**.
- ▶ Pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]** vyberte požadovaný barevný režim.
 - Změna bude okamžitě viditelná.
- ▶ Krátkým stisknutím tlačítka nabídky potvrďte vybraný barevný režim.
 - Zařízení se vrátí do hlavní nabídky.

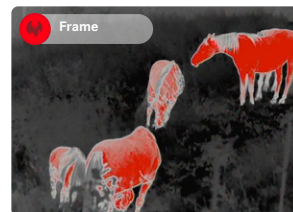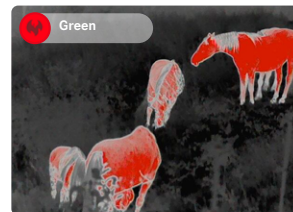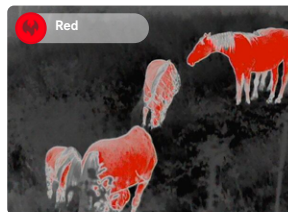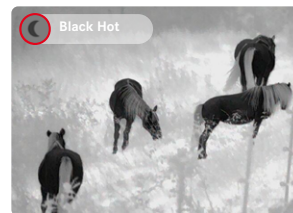

VÝBĚR REŽIMU POUŽITÍ

Zařízení nabízí tři přednastavené režimy použití (Use Cases) pro typické situace (jednotlivé režimy po aktualizacích aplikace).



Režim „Léto“: Režim pro obecně vysoké teploty a vysoké kontrasty. Obraz je méně přístřován a měl by vypadat co nejpřirozeněji.

- Režim „Zima“: Režim pro nízké okolní teploty, ale zároveň s oblastmi s vyššími teplotami, např. kameny ohřáté sluncem. Obraz by měl být co nejvyváženější a neměl by být přeastřený v oblastech s vyššími teplotami.
- Režim „Déšť“: Režim pro obecně nízké teplotní kontrasty. Důraz je kladen na maximalizaci kontrastu, aby výsledný obraz obsahoval co nejvíce obrazových informací.

Pro výběr režimu

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se rozbalovací nabídka.
- ▶ Pomocí tlačítek [▲] a [▼] přejděte na požadovaný bod nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka nabídky.
 - Vybraný režim se zobrazí na ukazateli stavu a zařízení se vrátí do režimu pozorování.

NASTAVENÍ DOČASNÉHO ZVĚTŠENÍ

Dočasné zvětšení slouží ke snadnějšímu pozorování při použití ručního zařízení Calonox 2 Sight.

To umožňuje dvojnásobné digitální zvětšení po dobu 30 sekund. Po uplynutí této doby se zařízení automaticky přepne zpět na základní zvětšení (1×).

Tím se zabrání umístění zaměřovací linie na zbraň, pokud je náhodně aktivována.

Pro aktivaci dočasného zvětšení

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko [▼].
 - Zařízení se přepne na dvojnásobné zvětšení (2×).
- ▶ Znovu **dlouze** stiskněte tlačítko [▼].
 - Zařízení se přepne na původní (1×) zvětšení (nebo automaticky po 30 s).

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ UI

Toto nastavení mění velikost zobrazení nabídek na 50 %, 75 % nebo 100 % v závislosti na použitém zaměřovacím dalekohledu. Tovární nastavení velikosti zobrazení je 100 %.

Pro nastavení zobrazení uživatelského rozhraní

- ▶ **Krátce** stiskněte funkční tlačítko.
 - Otevře se nabídka pro výběr.
- ▶ Zvolte bod nabídky **UI-Scaling** a potvrďte výběr stisknutím tlačítka nabídky.
 - Zobrazí se podnabídka s hodnotami.
- ▶ Pomocí tlačítek [▲] a [▼] přejděte na požadovanou hodnotu a potvrďte pomocí tlačítka nabídky.

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Pro měření vzdálenosti

- ▶ **Dlouze** stiskněte funkční tlačítko.
 - Zobrazí se značka cíle.
- ▶ Zaostřete na objekt.
- ▶ **Krátce** stiskněte funkční tlačítko.
 - Zobrazí se měřená hodnota.
 - Dokud značka cíle svítí, lze kdykoli spustit nové měření opětovným stisknutím funkčního tlačítka.



V následujících případech se na displeji zobrazí „-“.

- Objekt je vzdálen méně než 10 metrů.
- Byl překročen dosah pro měření vzdálenosti.
- Nedostatečně zobrazený objekt.


Další informace o dosahu měření viz strana 31.

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Zařízení disponuje interní pamětí. Díky této paměti je možné pořizovat fotografie a videa a lokálně je ukládat.

Pro pořizování fotografií

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko [▲].
 - Zobrazí se „obraz v obraze“ zaznamenané scény.

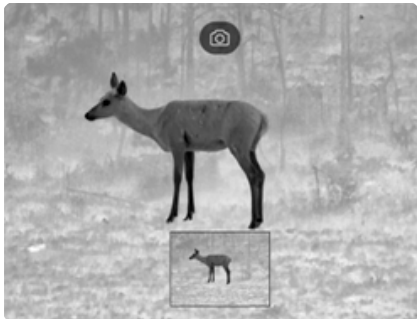

Pro pořizování videí

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko [▲].
 - V horní informační liště se zobrazí symbol kamery a také doba trvání záznamu videa.



- ▶ Dalším stisknutím tlačítka [▲] ukončíte nahrávání.

Informace

Pořizování fotografií/videí lze aktivovat také prostřednictvím samostatného bodu nabídky.

Pro pořizování fotografie/video prostřednictvím nabídky

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- ▶ Pomocí tlačítka [▼] přejděte na bod nabídky **Media**.
- ▶ Pomocí tlačítek [▲] a [▼] vyberte možnost **Take a snapshot** nebo **Start video recording**.
- ▶ Vybranou možnost potvrďte tlačítkem nabídky.
 - Aktivuje se pořizování fotografií nebo nahrávání videa.

PROVEDENÍ KALIBRACE (KOREKCE NEHOMOGENITY)

Korekce nehomogenity („Non Uniformity Correction“ nebo „NUC“) je postup pro zlepšení kvality obrazu.

Bez korekce nehomogenity by kvalita obrazu klesala s rostoucí dobou provozu termovizní kamery, a to v důsledku vlastního šumu senzoru.

Zařízení disponuje funkcí automatické korekce nehomogenity. Pokud však máte dojem, že se kvalita obrazu zhoršuje, můžete provést ruční korekci nehomogenity.

Pro provedení ruční kalibrace

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se nabídka s možnostmi.
- ▶ Pomocí **tlačítka [▼]** přejděte na bod nabídky **NUC** (Korekce nehomogenity).
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se nabídka **NUC**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
- ▶ Zavřete krytku objektivu nebo umístěte zařízení objektivem na homogenní plochu s co nejmenším rozdílem teplot (např. na desku stolu).
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zařízení se zkalibruje.
 - Model Calonox 2 nepoužívá mechanickou závěrku pro NUC. Nedochází k žádnému slyšitelnému hluku ani k rozpoznatelnému zamrznutí obrazu.

OPRAVENÍ CHYB PIXELŮ

Občas se mohou v obraze na monitoru objevit chyby pixelů. Tyto chyby je možné opravit.

Pro korekci pixelů

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Settings**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Settings**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Bad Pixel**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Bad Pixel**.
 - V obraze na monitoru je vybrán bod nabídky **Initiate Bad pixel override**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se dotaz „Are you sure you want to initiate bad pixel override?“.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▲]** přejděte na bod nabídky **Yes**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se pokyn „Point the device toward a flat area and press a middle button“.
- ▶ Zakryjte objektiv krytkou nebo umístěte zařízení objektivem na homogenní plochu s co nejmenším rozdílem teplot (např. na desku stolu).
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zařízení automaticky koriguje chyby pixelů.
 - Po dokončení korekce se zobrazí zpráva „Bad pixel override successfully completed“.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Nabídka se zavře.

ODSTRANĚNÍ VŠECH FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Všechny pořízené fotografie a videa lze z interní paměti odstranit.

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Settings**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Settings**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Factory reset**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Factory reset**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Delete all media**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se dotaz „Are you sure you want to delete all media?“.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▲]** přejděte na bod nabídky **Yes**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Všechna provedená nastavení lze odstranit a obnovit výchozí tovární stav. Tímto krokem se odstraní všechny uložené uživatelské profily.

Pokud jste vyměnili dálkové ovládání Calonox 2 Go, můžete odstranit i staré dálkové ovládání.

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko nabídky.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Settings**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Settings**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Factory reset**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Factory reset**.
 - Je vybrán bod nabídky **Reset to factory settings**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se dotaz „Are you sure you want to reset?“.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▲]** přejděte na bod nabídky **Yes**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zařízení se resetuje.

Upozornění

- Po obnovení do továrního nastavení („**Factory reset**“) zkontrolujte nastavení zařízení.

PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK

		V režimu pozorování	V nabídce
Tlačítko [▲]	<u>krátké</u> stisknutí	Požizování fotografie	Nahoru
	<u>dlouhé</u> stisknutí	Spuštění / zastavení pořizování videa	–
Tlačítko nabídky	<u>krátké</u> stisknutí	Otevření nabídky pro výběr režimu použití	Výběr/ uložení/ potvrzení nastavení v podnabídce
	<u>dlouhé</u> stisknutí	Vyvolání hlavní nabídky	Návrat do režimu pozorování
Tlačítko [▼]	<u>krátké</u> stisknutí	Změna jasu displeje	Dolů
	<u>dlouhé</u> stisknutí	Aktivace nebo ukončení dočasného dvojnásobného (2×) zvětšení	–
Funkční tlačítko	<u>krátké</u> stisknutí	Nastavení zobrazení UI	–
	<u>dlouhé</u> stisknutí	Aktivace funkce měření (u LRF)	–

STRUKTURA NABÍDKY

Nabídka má tři úrovně. První bod nabídky v každé úrovni slouží k přechodu o úroveň výš nebo k zavření hlavní nabídky.

Hlavní nabídka	Podnabídka 1	Podnabídka 2
Settings	Customization	Auto-display off
		Auto-power off
		Remote control function
	Language	
	Units	
	Factory reset	
	Bad pixel	
Informace		
Media		
Contrast boost		
Color mode		
NUC		
Quick Guide		

SETTINGS

CUSTOMIZATION

Auto-display off

Možnost zapnout nebo vypnout vypínání displeje podle náklonu (režim úspory energie). Jakmile zařízení nakloníte o >70° nahoru nebo dolů, displej se vypne a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

Dobu, po které se displej vypne, lze nastavit v aplikaci Leica 2Hunt. Viz „LEICA 2HUNT-APP“ auf Seite 32.

Auto-power off

Možnost zapnout nebo vypnout automatické vypnutí zařízení. Dobu, po které se zařízení vypne, lze definovat v aplikaci Leica 2Hunt.

Remote control function

Pokud používáte dálkové ovládání Calonox 2 Go, můžete zvolit funkci dálkového ovládání:

- **Rangefinder:** Spuštění měření vzdálenosti (pouze u modelů LRF).
- **Snapshot/video:** Spuštění pořizování videa.

LANGUAGE

Nastavení jazyka systému. Dostupné jazyky jsou angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. V továrním nastavení je systémovým jazykem angličtina.

UNITS u modelů LRF

Definuje jednotku pro měření vzdálenosti. K dispozici jsou metry nebo yardy.

FACTORY RESET

Obnoví tovární nastavení zařízení. Viz strana 27.

BAD PIXEL

Korekce chyb pixelů v obraze na monitoru. Viz strana 26.

INFORMACE

Zobrazí sériové číslo a verzi firmwaru zařízení a regulační informace.

MEDIA

Spustí pořizování fotografií nebo videí.

CONTRAST BOOST

Zapne nebo vypne zvýšení kontrastu. Zvýšení kontrastu může být užitečné v nepříznivých podmínkách, například za deště. Malé teplotní rozdíly se tím zobrazí zřetelněji. Díky tomu je možné objekt detailněji pozorovat.

COLOR MODE

Nastavení barevného režimu termovizního obrazu. Viz strana 22.

NUC

Provedení ruční kalibrace zařízení. Viz strana 26.

QUICK GUIDE

Zobrazí přehled standardního rozložení tlačítek zařízení.

DOSAH MĚŘENÍ/PŘESNOST

Maximální dosah je možný za následujících podmínek:

- s dobře zobrazenými cílovými objekty
- při viditelnosti přibližně 10 km
- dlouhé vzdálenosti lze měřit nebo dosáhnout spolehlivěji, pokud dálkoměr držíte hodně stabilně a/nebo je položen.

Maximální dosahy jsou:

- přibližně 1200 m u dobře viditelných cílů
- na zvěř cca 500 m

Dosah měření ovlivňují následujícími faktory:

Dosah	vyšší	nižší
Barva	bílá	černá
Úhel k objektivu	kolmý	ostrý
Velikost objektu	velký	malý
Sluneční světlo	málo světla (zataženo)	hodně světla (polední slunce)
Atmosférické podmínky	jasno	mlhavo
Struktura objektu	homogenní (stěna domu)	nehomogenní (keř, strom)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CALONOX 2 GO

Calonox 2 je možné ovládat dálkově až do vzdálenosti 5 metrů pomocí volitelného dálkového ovládání.

PAIRING

Proces párování se spustí automaticky po zapnutí zařízení a po první aktivaci dálkového ovládání. Pokud například po ztrátě Calonox 2 Go připojíte nové dálkové ovládání, proces se automaticky nespustí. V takovém případě musíte proces provést pomocí obnovy továrního nastavení, viz str. 27.

VÝBĚR FUNKČNÍHO REŽIMU

V Calonox 2 Go můžete zvolit, kterou funkci Calonox 2 Go spustí (viz „Remote control function“ auf Seite 29).

Funkční tlačítko **A** má dva stupně v závislosti na provozním režimu:

1. Stisknutí (ukončení automatického pohotovostního režimu)

- Aktivace elektroniky a případně displeje
- Po 10 min. nečinnosti se Calonox 2 Go vrátí do pohotovostního režimu.

2. Stisknutí (v závislosti na zvoleném funkčním režimu)

- Spuštění pořizování fotografií/videí.
- Opětovným stisknutím ukončíte probíhající pořizování videa.
- Proběhne měření vzdálenosti a hodnota se na několik sekund zobrazí na zařízení.

Informace

Pro správnou obsluhu dálkového ovládání Calonox 2 Go si přečtěte přiložený stručný návod.

APLIKACE LEICA 2HUNT

Zařízení je možné ovládat na dálku pomocí chytrého telefonu/tabletu.

Pro tento účel si musíte nejdřív do mobilního zařízení nainstalovat aplikaci „Leica 2Hunt“. Seznam dostupných funkcí a návod k obsluze naleznete v aplikaci.

- ▶ Aplikaci si nainstalujte v obchodě Apple App Store™ nebo Google Play Store™.

PROPOJENÍ

PRVNÍ PROPOJENÍ S MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Při prvním propojení s mobilním zařízením musíte Calonox 2 a mobilní zařízení spárovat. To se provádí při prvním nastavení zařízení pomocí průvodce propojením.

PRŮVODCE PROPOJENÍM

V ZAŘÍZENÍ

- ▶ Zapněte zařízení Calonox 2.
 - Funkce Bluetooth® je aktivní.

Informace

- Funkce Bluetooth® je trvale aktivní a není třeba ji manuálně zapínat.

NA MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ

- ▶ Zapněte funkci Bluetooth®.
- ▶ Spusťte aplikaci Leica 2Hunt.
- ▶ Klepněte na tlačítko „Propojit“.
 - Zobrazí se seznam dostupných zařízení
- ▶ Vyberte požadované zařízení.
 - Vytvoří se propojení. To může chvíli trvat.
 - Úspěšné propojení se zobrazí v aplikaci.

Informace

- Párování je třeba provést pouze jednou pro každé mobilní zařízení. Zařízení se tím přidá do seznamu známých zařízení.
- Pro použití galerie je nutné propojení se sítí WLAN. Postupujte podle pokynů v aplikaci Leica 2Hunt.

ZRUŠENÍ PROPOJENÍ

Pokud již propojení s mobilním zařízením nepotřebujete, doporučujeme vypnout funkci Bluetooth.

- ▶ Spusťte aplikaci Leica 2Hunt.
- ▶ Klepněte na tlačítko „Informace o zařízení“.
- ▶ Klepněte na tlačítko „Odpojit zařízení“.
 - Propojení se přeruší.

- Produkt Leica nevyžaduje žádnou zvláštní péči.
- Hrubé částice nečistot, jako je písek, by se měly odstranit štětečkem nebo vyfoukat.
- Otisky prstů a podobné nečistoty na objektivu a čočkách okuláru lze nejdříve setřít vlhkým hadříkem a potom otřít měkkým, čistým koženým hadříkem nebo hadříkem bez prachu.
- Zařízení by mělo být skladováno na dobře větraném, suchém a chladném místě, zejména proto, aby se zabránilo napadení plísněmi ve vlhkém prostředí.
- K čištění optiky nebo pouzdra nepoužívejte alkohol ani jiné chemické roztoky.
- Při stírání i silně znečištěných ploch čoček nevyvíjejte velký tlak. Přestože je povrchová úprava vysoce odolná proti oděru, může být poškozena částicemi písku nebo krystalky soli.
- Pouzdro by se mělo čistit pouze navlhčenou kůží. Při použití suchých hadříků hrozí nebezpečí vzniku statického náboje.
- Slanou vodu vždy opláchněte! Zaschlé krystalky soli by jinak mohly poškodit povrchovou vrstvu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení	Leica Calonox 2 Sight	Leica Calonox 2 Sight LRF
Typ zařízení	Termovize	Termovize
Č. typu	1966	1986
Objednací č.	50511	50510
Rozsah dodávky	Calonox 2 Sight, brašna z materiálu Cordura, nabíjecí kabel, popruh na nošení, stručný návod, hadřík na čištění optiky, gumová očnice, krytka objektivu Tenebraex, certifikát o zkoušce	Calonox 2 Sight LRF, brašna z materiálu Cordura, nabíjecí kabel, popruh na nošení, stručný návod, hadřík na čištění optiky, gumová očnice, krytka objektivu Tenebraex, certifikát o zkoušce
Typ senzoru	VOx	VOx
Velikost senzoru	640 × 480 pixelů	640 × 480 pixelů
Velikost pixelů	12 μm	12 μm
Typ obrazovky	OLED	OLED
Diagonála obrazovky	0,49", aktivní plocha 0,35"	0,49", aktivní plocha 0,35"
Rozlišení obrazovky	1280 × 960 pixelů	1280 × 960 pixelů
Snímková frekvence	60 Hz	60 Hz
Ohnisková vzdálenost objektivu	42 mm	42 mm
Základní optické zvětšení	1×	1×
Zorné pole	10,3° × 7,7° (18 m × 13,5 m / 100 m)	10,3° × 7,7° (18 m × 13,5 m / 100 m)
Dosah/rozišení (vypočteno pro objekt 1,7 m × 0,5 m)		
Dosah detekce/rozišení	2210 m / 2 pixely	2210 m / 2 pixely
Dosah rozpoznání/rozišení	770 m / 6 pixelů	770 m / 6 pixelů
Dosah identifikace/rozišení	390 m / 12 pixelů	390 m / 12 pixelů
Laser	-	Neviditelný, bezpečný pro oči podle EN a třídy 1 FDA
Vlnová délka	-	905 nm
Dosah	-	dobře viditelné cíle 1200 m; špatně viditelné cíle 500 m
Výstup videa	WiFi, USB-C	WiFi, USB-C
Záznam videa	ano	ano

Označení	Leica Calonox 2 Sight	Leica Calonox 2 Sight LRF
Rozlišení videa/fotografií	640 × 480 pixelů	640 × 480 pixelů
Kabelová přípojka	USB-C	USB-C
Bezdrátové propojení	Bluetooth® ¹ / Wi-Fi (2,4 GHz)	Bluetooth® ¹ / Wi-Fi (2,4 GHz)
Interní paměť	32 GB	32 GB
Stupeň krytí	IP67, plněno dusíkem	IP67, plněno dusíkem
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C
Provozní teplota (nabíjení dobíjecí baterie)	+10 °C až +30 °C	+10 °C až +30 °C
Výdrž dobíjecí baterie	cca 8 – 11 h	cca 6 h
Montážní závit	M43 × 0,75	M43 × 0,75
Závit pro stativ	A ¼ DIN 4503 (¼"), standardní závit M5	A ¼ DIN 4503 (¼"), standardní závit M5
Materiál pouzdra	Plast vyztužený skleněnými vlákny se silikono- vou výztuží	Plast vyztužený skleněnými vlákny se silikono- vou výztuží
Rozměry (D × Š × V)	139 × 90 × 61 mm	139 × 110 × 61 mm
Hmotnost (s dobíjecí baterií)	590 g	650 g
Uzávěr	shutterless	shutterless
Doplňková montáž	Picatinny	Picatinny
Odolnost proti výstřelu	do ráže .50	do ráže .50
Příslušenství		
Dálkové ovládání (tlačítko pro montáž)	59 083	59 083

Vyhrazujeme si právo na změny v designu, verzi a nabídky.

¹ Propojení Bluetooth® na zařízení je trvale zapnuté. Tato funkce umožňuje propojení s volitelným dálkovým ovládáním Calonox 2 Go a automatické propojení s aplikací Leica 2Hunt (viz „LEICA 2HUNT-APP“ auf Seite 32).

ZÁKAZNICKÝ SERVIS LEICA

Pokud máte dotazy ohledně údržby produktů Leica včetně příslušenství nebo jakékoli jiné dotazy ohledně našich produktů, obraťte se na náš zákaznický servis Leica Camera AG. V případě oprav nebo zjištěných závad se také obraťte na náš zákaznický servis, nebo přímo na servis oprav Leica ve své zemi.

LEICA DEUTSCHLAND

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Německo

Telefon: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-mail: customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

VAŠE MÍSTNÍ POBOČKA

Zákaznický servis podle místa vašeho bydliště najdete na naší domovské stránce: <https://leica-camera.com/contact>.